

Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Diramazioni

PATRIMONIO VEGETATIVO ARBOREO

Schede alberi

PARTE 1

Via Caldonazzo
Via Madonna di Campiglio
Via Campione d'Italia
Via Campo Catino
Via Cavalese
Via Courmayeur
Via della Mendola

Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Uramazioni

Schede alberi Via Caldonazzo

Ailanto 1

Ubicazione: Via Caldonazzo

Specie vegetale: Ailanto (*Allantus arnus L.*)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza media: m 5 ca.

diametro medio fusti cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature di allevamento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 1

Ubicazione: Via Caldonazzo

Specie vegetale: Cipresso piramidale (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 25 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Concorso Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Liramaioni

Schede alberi Via Campiglio

Farnia 1

Ubicazione: Via Campiglio

Specie vegetale: Rovere (*Quercus robur* L.)

Categoria statica Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

Si tratta di n. 2 ceppaie provviste di n. 2 polloni cadauna

- La prima presenta ceppi con altezza media m. 12 ca. e diametro medio fusti cm. 40 ca.
- La seconda presenta tronchi con altezza media m. 12 e diametro medio dei fusti cm. 30 ca.

La ceppaia si presenta nel complesso in condizioni di sviluppo normali.

Stato Fisiopatologico:

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie con eliminazione del secco

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 1

Ubicazione: Via Campiglio

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 100 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Liramaioni

Schede alberi Via Campione d'Italia

Rovere 1

Ubicazione: Via Campione d'Italia

Specie vegetale: Rovere (*Quercus petraea* (Mattus.) Liebl.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 20-22 ca.

diametro fusto cm 100-120 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

Eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Concorso Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Diramazioni

Schede alberi Via Campocatino

Ippocastano 3

Ubicazione: Via Campo Catino angolo Via Sanzeno

Specie vegetale: Ippocastano (*Aesculus hippocastanum* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

il soggetto è lievemente inclinato rispetto all'asse verticale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Ippocastano 1

Ubicazione: Via Campo Catino

Specie vegetale: Ippocastano (*Aesculus hippocastanum* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 10-12 ca,

diametro fusto cm 80 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie con eliminazione del secco

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Ippocastano 2

Ubicazione: Via Campo Catino

Specie vegetale: Ippocastano (*Aesculus hippocastanum* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 22 ca.

diametro fusto cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Danni rilevati:


il soggetto è lievemente inclinato rispetto all'asse verticale

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

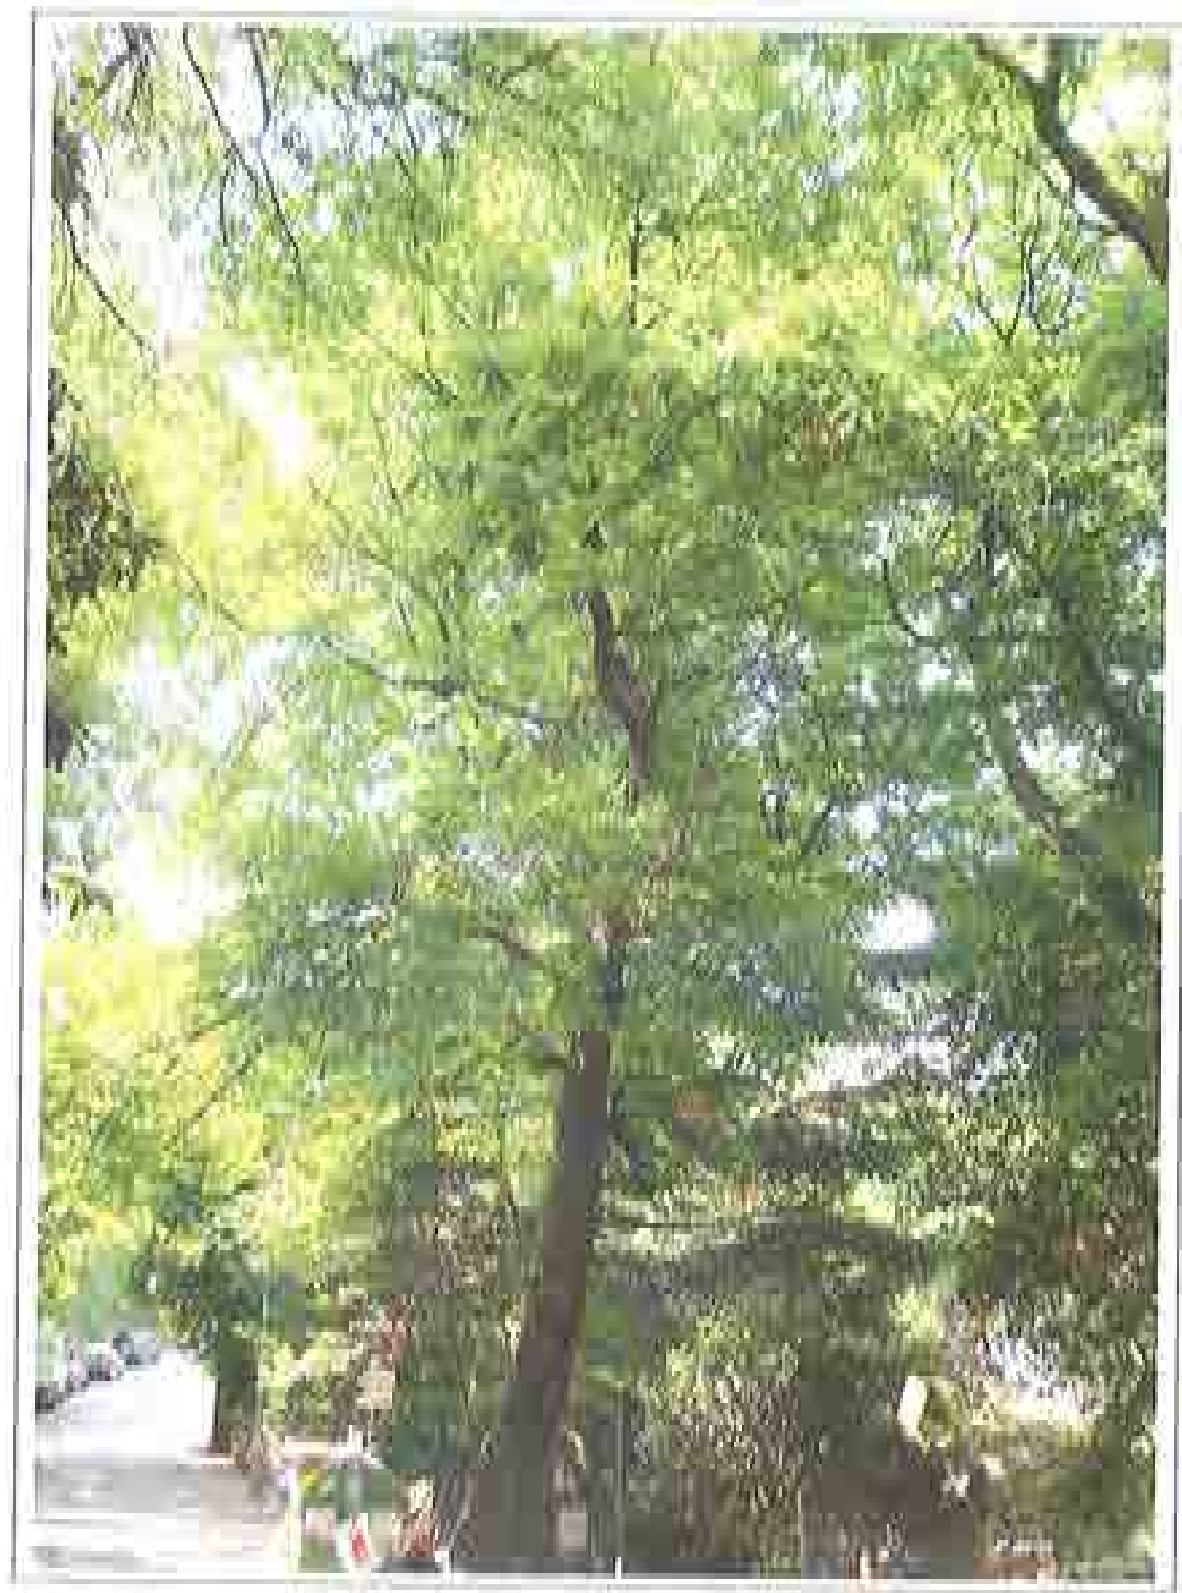

Pino domestico 1

Ubicazione: Via Campo Catino

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 20-21 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali, ma presenta la chioma scarsamente sviluppata e una possibile carie del legno (si veda proliferazione funginea nella foto).

Condizioni di stabilità:

la pianta risulta leggermente inclinata, si consiglia un monitoraggio approfondito con eventuale analisi strumentale

Danni rilevati:

il manto stradale è parzialmente divelto nella zona circostante l'invaso e di fronte al civico di pertinenza.

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 2

Ubicazione: Via Campo Catino

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 20-21 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo appena sufficienti,
presenta la chioma scarsamente sviluppata.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

il manto stradale è parzialmente divelto nella zona circostante
l'invaso e di fronte al civico di pertinenza.

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 3

Ubicazione: Via Campo Catino

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

leggermente sbilanciato

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 4

Ubicazione: Via Campo Catino

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m. 10 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 30-35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie con eliminazione della branca di destra v.f.a.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 5

Ubicazione: Via Campo Catino

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 7-8 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 25 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

presenta un evidente sbilanciamento del fusto rispetto all'asse verticale

Danni rilevati:

l'asfalto circostante alla zona d'invaso risulta rimosso

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio a scadenza semestrale.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 6

Ubicazione: Via Campo Catino

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali seppur con uno sviluppo dicotomico del tronco in due branche primarie.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie ed eliminazione della branca di destra v.f.a.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 7

Ubicazione: Via Campo Catino

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinaster* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8 ca,

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficiente

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Concorso Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Diramazioni

Schede alberi Via Cavalese

Leccio 1

Ubicazione: Via Cavalese

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

Si tratta di una ceppaia costituita da n. 3 polloni. Due di essi hanno un'altezza di m. 12-14 ca. ed un diametro medio dei fusti di cm 40 ca. (Foto n. 1). Il terzo ha un'altezza di m. 6 ca. ed un diametro di cm. 15 ca. (Foto n. 2).

Stato fisiopatologico:

si presentano nel complesso in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Foto n. 1
12/01/2014



Foto n. 2

Leccio 2

Ubicazione: Via Cavalese

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza di m. 12-14 ca.

diametro di cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 1

Ubicazione: Via Cavalese

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

scarso sviluppo della chioma, presenta un tumore basale

Condizioni di stabilità:

fortemente inclinato, curvatura del fusto a partire da un terzo dell'altezza, il soggetto è flessso verso la sede stradale e verso il condominio prospiciente.

Danni rilevati:

non sono visibili danni ai vicini manufatti, mentre nella zona circostante l'invaso l'asfalto della sede stradale risulta lievemente rimosso. E' presente in prossimità della pianta un pozzetto d'ispezione dell'acqua.

Possibili interventi:

La pianta deve essere necessariamente ancorata o sostituita vista la sua predisposizione a rotture e cedimenti (monitoraggio semestrale)

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 2

Ubicazione: Via Cavalese

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Categoria statica Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza media: m 18-20 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 80 ca.

Stato Fisiopatologico:

Si presenta in condizioni di sviluppo normali, presenta un tumore basale

Condizioni di stabilità:

Il soggetto arboreo è lievemente inclinato verso il condominio adiacente, la pianta va sottoposta a monitoraggio annuale.

Danni rilevati:

non sono visibili danni ai manufatti circostanti, mentre nella zona circostante l'invaso l'asfalto della sede stradale risulta lievemente rimosso.

Possibili interventi:

La pianta deve essere sottoposta a potature ordinarie.

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 1

Ubicazione: Via Cavalese

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Categoria statica Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8-10 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

condizioni di sviluppo normali.

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari



Sughera 2

Ubicazione: Via Cavalese

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 10-12 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

Si presenta in condizioni di sviluppo normali (si veda foto ove il soggetto è individuato con una freccia).

Danni Rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 3

Ubicazione: Via Cavalese

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 10-12 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali (si veda foto ove il soggetto è individuato con una freccia).

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Trattamenti fitosanitari:



Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Diramazioni

Schede alberi Via Courmayeur

Ciliegio 1 a 7

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Ciliegio (*Prunus avium* L.)

Failure Risk Classification: A.

Stato vegetativo:

si tratta di una alberatura composta da n. 7 ciliegi verosimilmente coetanei con le seguenti caratteristiche:

altezza da m 3 a m 4

diametro medio fusto cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo normali. I soggetti arborei hanno evidenziato un iniziale appassimento per mancanza di acqua

Condizioni di stabilità:


Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie ed irrigazioni di soccorso

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

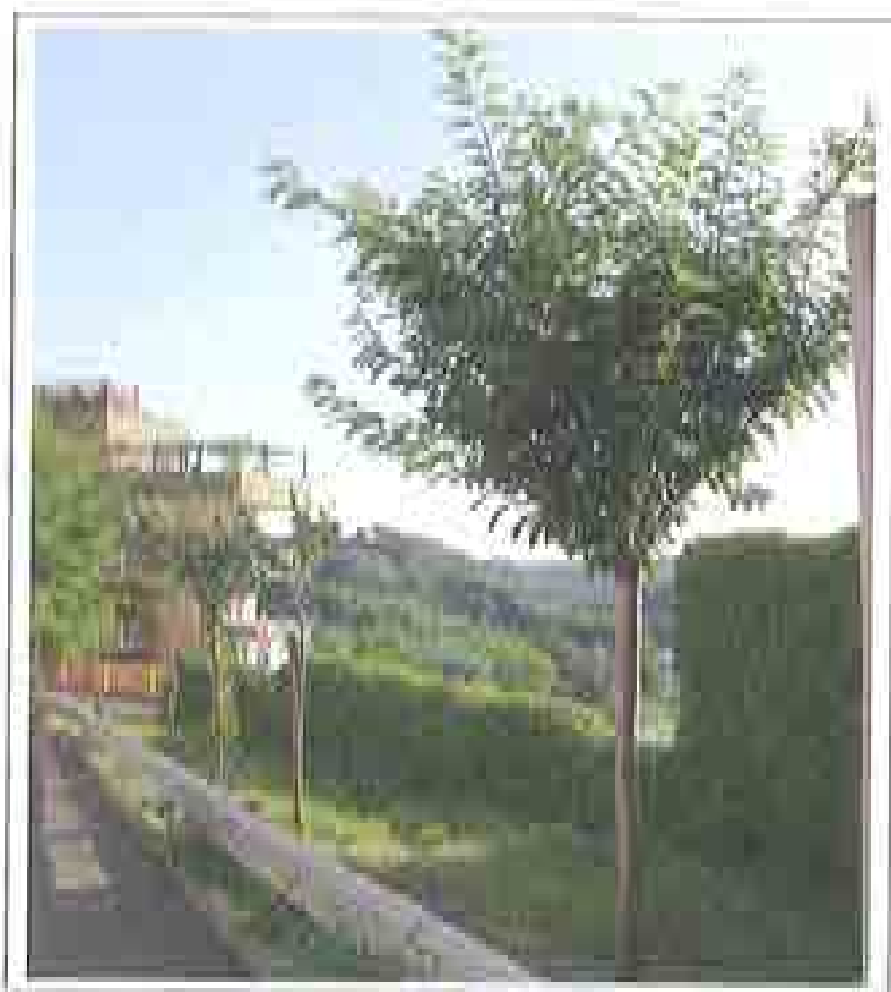

Cipresso 1

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Torq.-Torr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo buone

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire eventuali potature di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 2

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 10 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

eliminare in prossimità della pianta un ceppo di cipresso di m. 1 ca. proveniente dal taglio di un preesistente soggetto arboreo

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 3 e 4

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Torq.Tarr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di n. 2 cipresso speculari con:
altezza m 16-18 ca.
diametro fusto cm 20 ca,

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo buone

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire eventuali potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 5

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Torq. Tarr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo buone

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire eventuali potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 6 e 7

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Torq. Tarr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di n. 2 cipressi verosimilmente coetanei con caratteristiche simili ovvero:
altezza m 16-18 ca,
diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo sufficienti con la presenza diffusa di "secco"

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 8

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Torq.Tarr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo buone

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 9

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Torq.Tarr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8-9 ca.

diametro fusto cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire eventuali potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 10 e 11

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Torq.Tarr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di n. 2 cipressi verosimilmente coetanei con
caratteristiche simili ovvero:
altezza m 16-18 ca.
diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo sufficienti con la
presenza comunque di "secco"

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire eventuali potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 12 e 13

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Torq.Tarr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di n. 2 cipressi coetanei con caratteristiche simili
ovvero:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire eventuali potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 14

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Torq.Tarr.)

Fallure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire eventuali potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 15 e 16

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Torq.Tarr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di n. 2 cipressi coetanei con caratteristiche simili
ovvero;

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire eventuali potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 17

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 4 ca.

diametro fusto cm 2,5 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 18

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 9 ca.

diametro fusto cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 19

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12-13 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo sufficiente

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 20

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 6 ca.

diametro fusto cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 21

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Targ.-Torr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 22

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Tarq.-Torr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12-14 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 23

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Tarq.-Torr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 24

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Turq.-Torr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 10 ca.

diametro fusto cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 25

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Tarq.-Torr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 1

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 9 ca.

diametro del fusto cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali anche se in manifesta competizione fototropica intraspecifica con la pianta adiacente

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 2

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

la pianta è in condizioni di sviluppo normali;
altezza m 12 ca.

diametro fusto cm 25 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 3

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

la pianta si presenta in condizioni di sviluppo normali;

altezza m 10-11 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

buono

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 4 e 5

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

trattasi di n. 2 piante simili aventi le seguenti caratteristiche:

altezza m 8-9 ca.

diametro fusto cm 10-15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo normali anche se la distanza di impianto ravvicinata comporta competizione intraspecifica tra i soggetti arborei

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 6

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro del fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 7

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m. 14 ca.

diametro del fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 8

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 9

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 9-10 ca.

diametro fusto cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 10

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro fusto cm 13 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 11

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 12

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 6 ca.

diametro fusto cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 13

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 14

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 7 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 1

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali, la pianta presenta una biforcazione del tronco a m. 7 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante l'area d'invaso risulta divelto

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

in prossimità del soggetto arboreo sono presenti dei pozzetti relativi alla utenza telefonica e di fognatura

Trattamenti fitosanitari:



Pino 2

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 60-70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali, la pianta presenta una biforcazione del tronco a m. 8 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

il manto in asfalto circostante l'area d'invaso risulta divelto, L'apparato radicale ha causato danni ai manufatti circostanti

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

In prossimità del soggetto arboreo è presente un pozzetto relativo alla utenza di fognatura

Trattamenti fitosanitari:



Pino 3

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante l'area d'invaso risulta leggermente danneggiato

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 4

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali, il soggetto arboreo presenta una biforcazione del fusto a m. 6 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante l'area d'invaso risulta leggermente danneggiato

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 5

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

il manto in asfalto circostante l'area d'invaso risulta
leggermente danneggiato

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 6

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante l'area d'invaso risulta leggermente danneggiato

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 7

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14-15 ca.

diametro fusto cm 40-50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

la pianta è lievemente inclinata verso la prospiciente sede stradale

Danni rilevati:

il manto in asfalto circostante l'area d'invaso risulta leggermente danneggiato

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 8

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 60-70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

il manto in asfalto circostante l'area d'invaso risulta leggermente danneggiato

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 9

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

il manto in asfalto circostante l'area d'invaso risulta leggermente danneggiato

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 10

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 60-70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 11

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 14-15 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'area pertinenziale della pianta è interessata da lievi danni al manto di copertura in asfalto

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 12

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 70-80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'area pertinenziale della pianta è interessata da ingenti danni al manto di copertura in asfalto

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 13

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali, la pianta presenta a m. 7 di altezza una biforcazione del fusto

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'area pertinenziale della pianta è interessata da lievi danni al manto di copertura in asfalto

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

in prossimità del soggetto arboreo è sito un pozzetto di scolo delle acque piovane

Trattamenti fitosanitari:



Pino 14

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 17 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, il soggetto è incurvato a m. 7 ca. e presenta alla stessa quota una biforcazione del fusto

Condizioni di stabilità:

la pianta è fortemente inclinata verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da danni al manto di copertura in asfalto

Possibili interventi:

sostituzione ovvero messa in sicurezza

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 15

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15-16 ca.

diametro fusto cm 30-40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, il soggetto presenta una curvatura del fusto a m. 3 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da lievi danni al manto di copertura in asfalto

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 16

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in scarse condizioni di sviluppo con una biforcazione del fusto a m. 4 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

il soggetto è caratterizzato da un pronunciato sbilanciamento verso la sede stradale

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da ingenti danni al manto di copertura in asfalto ed ai manufatti circostanti

Possibili interventi:

si consiglia il monitoraggio semestrale, l'ancoraggio o l'abbattimento del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 17

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 70-80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da lievi danni al manto di copertura in asfalto ed ai manufatti circostanti

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 18

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse con chioma rada

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da lievi danni al manto di copertura in asfalto ed ai manufatti circostanti

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio semestrale

Varie:

in prossimità della pianta è sito un pozzetto utenza

Trattamenti fitosanitari:



Pino 19

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è lievemente inclinato verso il condominio attiguo

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da lievi danni al manto di copertura in asfalto

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 20

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è lievemente inclinato verso il condominio attiguo

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da lievi danni al manto di asfalto in copertura

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 21

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: D

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

fortemente inclinato verso la strada

Danni rilevati:

l'area d'insidenza della pianta è interessata da lievi danneggiamenti del manto di copertura in asfalto

Possibili interventi:

ancoraggio o sostituzione della pianta

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 22

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da danni al manto in copertura di asfalto

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 23

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C/D

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, la pianta presenta ad una altezza di m. 5 ca. una biforcazione del fusto

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è inclinato verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da lievi danni al manto in copertura di asfalto

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie, effettuare l'eliminazione della branca di sinistra vista fronte albero. Attuare il monitoraggio semestrale del soggetto arboreo eventuale ancoraggio

Varie:

in prossimità della pianta è sito un palo per la pubblica illuminazione della sede stradale

Trattamenti fitosanitari:



Pino 24

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, la pianta presenta ad una altezza di m. 6 ca. una biforcazione del fusto

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è inclinato verso l'adiacente condominio

Danni rilevati:

l'area di insidenza della pianta è interessata da lievi danni al manto in copertura di asfalto

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie, effettuare eliminazione della branca di sinistra vista fronte albero ed il monitoraggio annuale del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 25

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 60-70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, la pianta presenta ad una altezza di m. 8 ca. una biforcazione del fusto

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è inclinato verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da lievi danni al manto in copertura di asfalto

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie, effettuare eliminazione della branca di sinistra vista fronte albero, eventuale ancoraggio del Pino, monitoraggio semestrale del soggetto arboreo

Varie:

in prossimità della pianta è sito un palo per la pubblica illuminazione della sede stradale

Trattamenti fitosanitari:



Pino 26

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m. 16 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la pianta presenta ad una altezza di m. 6 ca. una curvatura del tronco

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è inclinato verso l'adiacente stabile

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, monitoraggio annuale del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 27

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-/D

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse con chioma rada.
La pianta presenta ad un'altezza di m. 8 ca. una accentuata curvatura del tronco

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è inclinato verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

sono presenti lievi danni nella zona pertinenziale del soggetto arboreo

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, attuare il monitoraggio semestrale del soggetto arboreo ed eventuale ancoraggio

Varie:

in prossimità della pianta è sito un palo per la pubblica illuminazione della sede stradale

Trattamenti fitosanitari:



Pino 28

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinaster* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m. 16-17 ca.

diametro fusto cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse. La pianta presenta ad un'altezza di m. 2,5 ca. una larga biforcazione del fusto.

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è caratterizzato da alcune problematiche, ovvero la branca di destra vista fronte albero è profondamente curvata verso la sede stradale, la branca di sinistra (v.f.a.) presenta una evidente curvatura verso i manufatti circostanti

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie con eliminazione della branca di destra e successivamente eseguire potature ordinarie, attuare il monitoraggio semestrale del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 29

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinaster* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 16-17 ca.

diametro fusto cm 60-70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse. La pianta presenta ad una altezza di m. 7 ca. una biforcazione del fusto.

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è inclinato verso la sede stradale, la branca di destra vista fronte albero è inarcata verso lo stabile adiacente, la branca di sinistra (v.f.a.) presenta una evidente curvatura verso la sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, attuare il monitoraggio semestrale del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino 31

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

il soggetto appare inclinato verso la sede stradale

Danni rilevati:

l'area di pertinenza della pianta è interessata da lievi danni alla copertura stradale

Possibili interventi:

eseguire ordinarie, attuare il monitoraggio del soggetto arboreo annualmente

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Robinia 1

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Robinia (*Robinia Pseudoacacia* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 9 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 1

Ubicazione: Via Courmayeur

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

la pianta si presenta in condizioni di sviluppo normali ed è costituita da n. 2 fusti aventi le seguenti dimensioni:

altezza m 16 ca.

diametro dei fusti cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Liramaioni

Schede alberi Via della Mendola

Alloro 1

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Alloro (*Laurus nobilis* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

la pianta è costituita da una ceppaia con numerosi polloni di altezza media m 7 ca. e diametro medio fusti cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la ceppaia è sita al di sopra del livello della sede stradale, la struttura destinata all'invaso è danneggiata così come l'asfalto della sede stradale circostante

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

la pianta non risulta essere stata in precedenza censita

Trattamenti fitosanitari:





Alloro 2

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Alloro (*Laurus nobilis* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

La pianta è costituita da una ceppaia con n. 3 polloni aventi le seguenti dimensioni:

altezza media m 7 ca.

diametro medio fusti cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto dell'invaso è leggermente divelto, la ceppaia è sita al si sopra del livello della sede stradale.

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

La pianta non risulta essere stata in precedenza censita

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus pyramidalis* Tarq.-Torr.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12-14 ca.

Diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:


Danni rilevati:

Possibili interventi:

eliminare l'edera avventizia sulla chioma

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

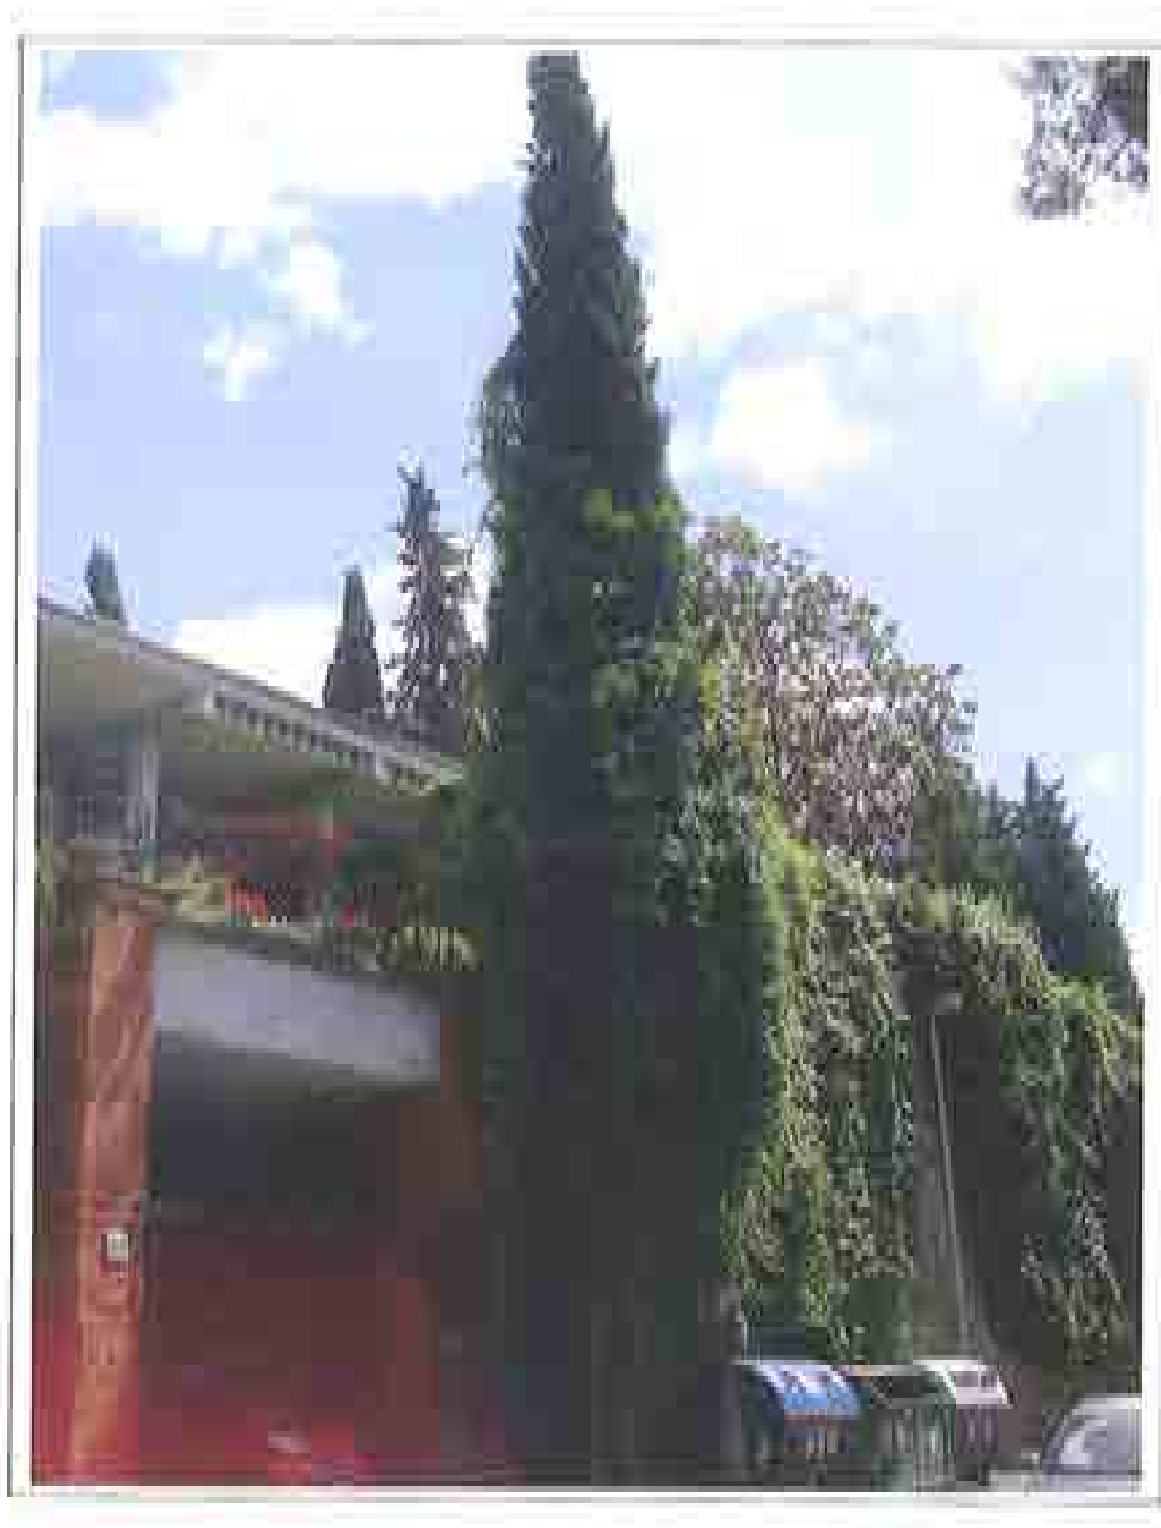

Ligustro 1

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Ligustro (*Ligustrum lucidum* Ait.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 9 ca,

diametro fusto cm 30 ca,

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Melograni 1 a 7

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Melograno (*Punica granatum* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di n. 7 melograni coetanei siti fronte civico 27 (foto da n. 1 a n. 3). L'insieme arboreo sopra citato è costituito da soggetti aventi caratteristiche fisionomiche simili ovvero:
altezza media: m 6 ca.
diametro medio fusti cm 8 ca.

Stato fisiopatologico:

Si presentano in condizioni di sviluppo normali.

Danni rilevati:

Possibili interventi:

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3
17/05/2019

Olmo 1

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Olmo (*Ulmis minor* Miller.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:


Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

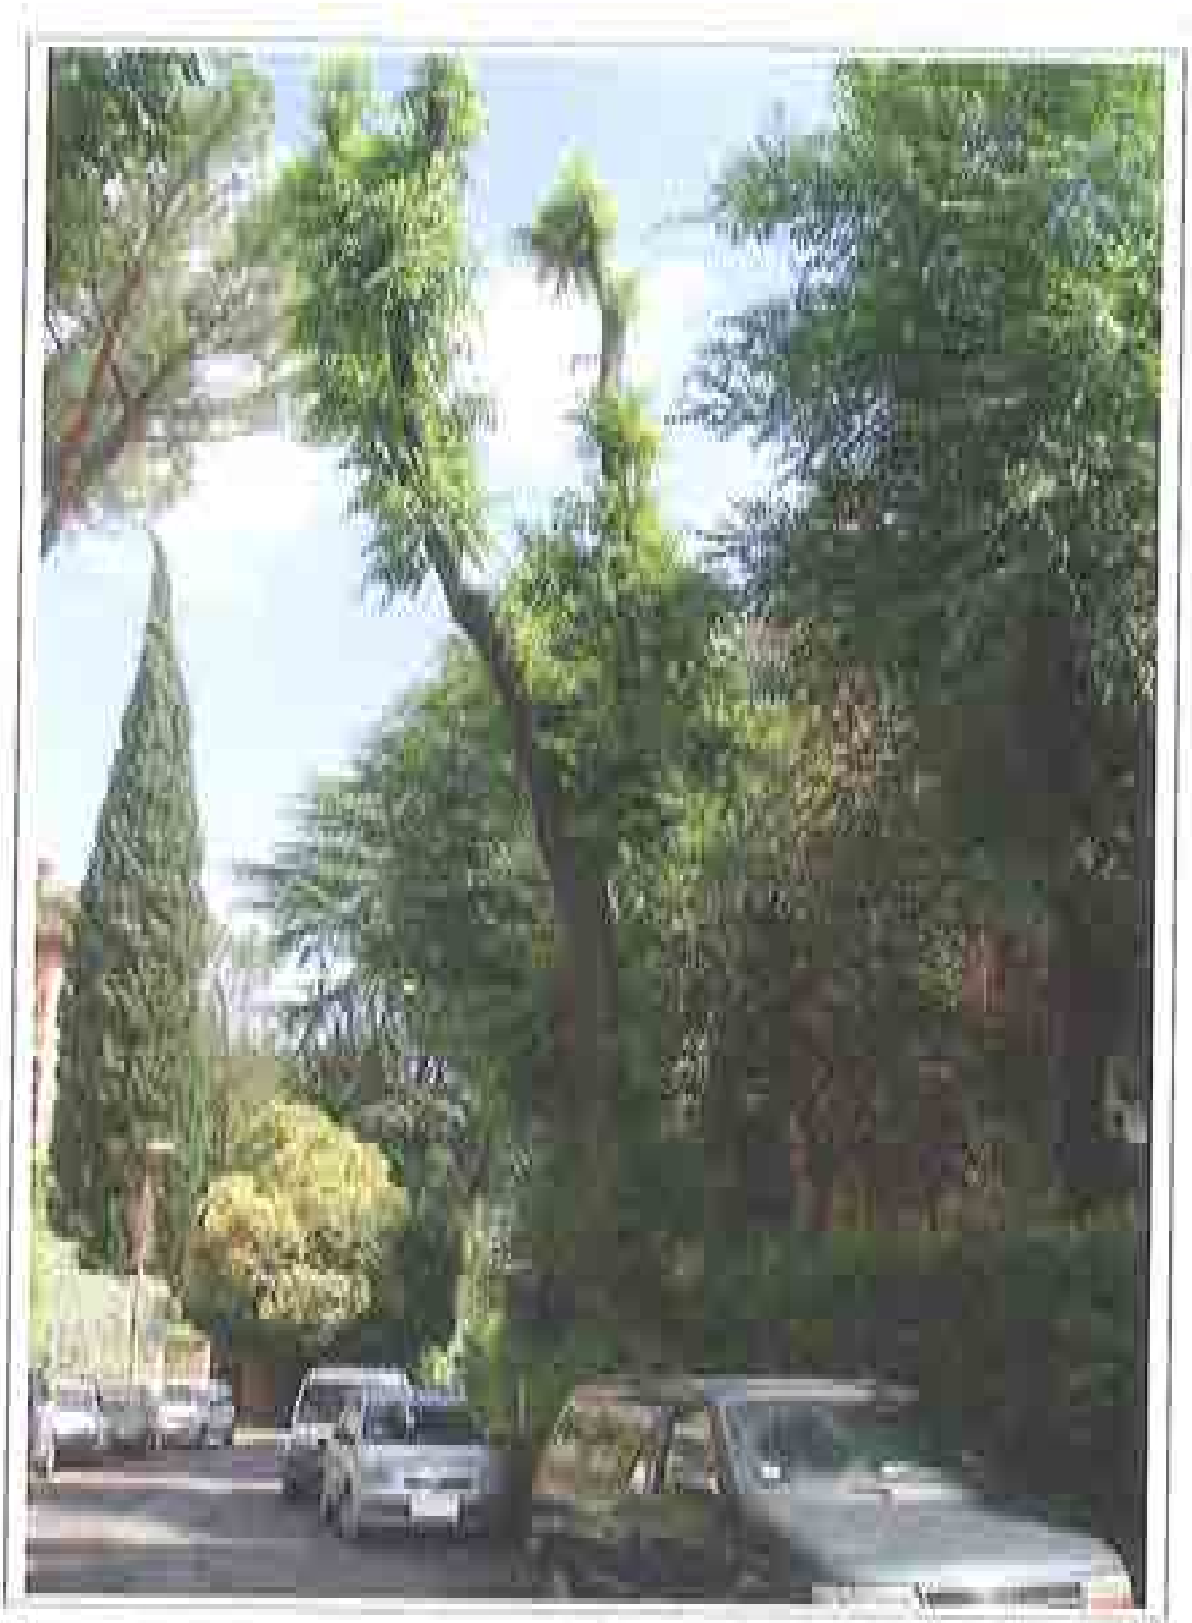

Palma 1

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Palma (*Washingtonia robusta* Wendl.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 5 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo appena sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie, eliminazione dell'edera attecchita sul fusto e ricostituzione della zona d'invaso

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 1

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 20 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti. Presenta una biforcazione del fusto a circa un terzo dell'altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:


sono visibili danni ai manufatti circostanti

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

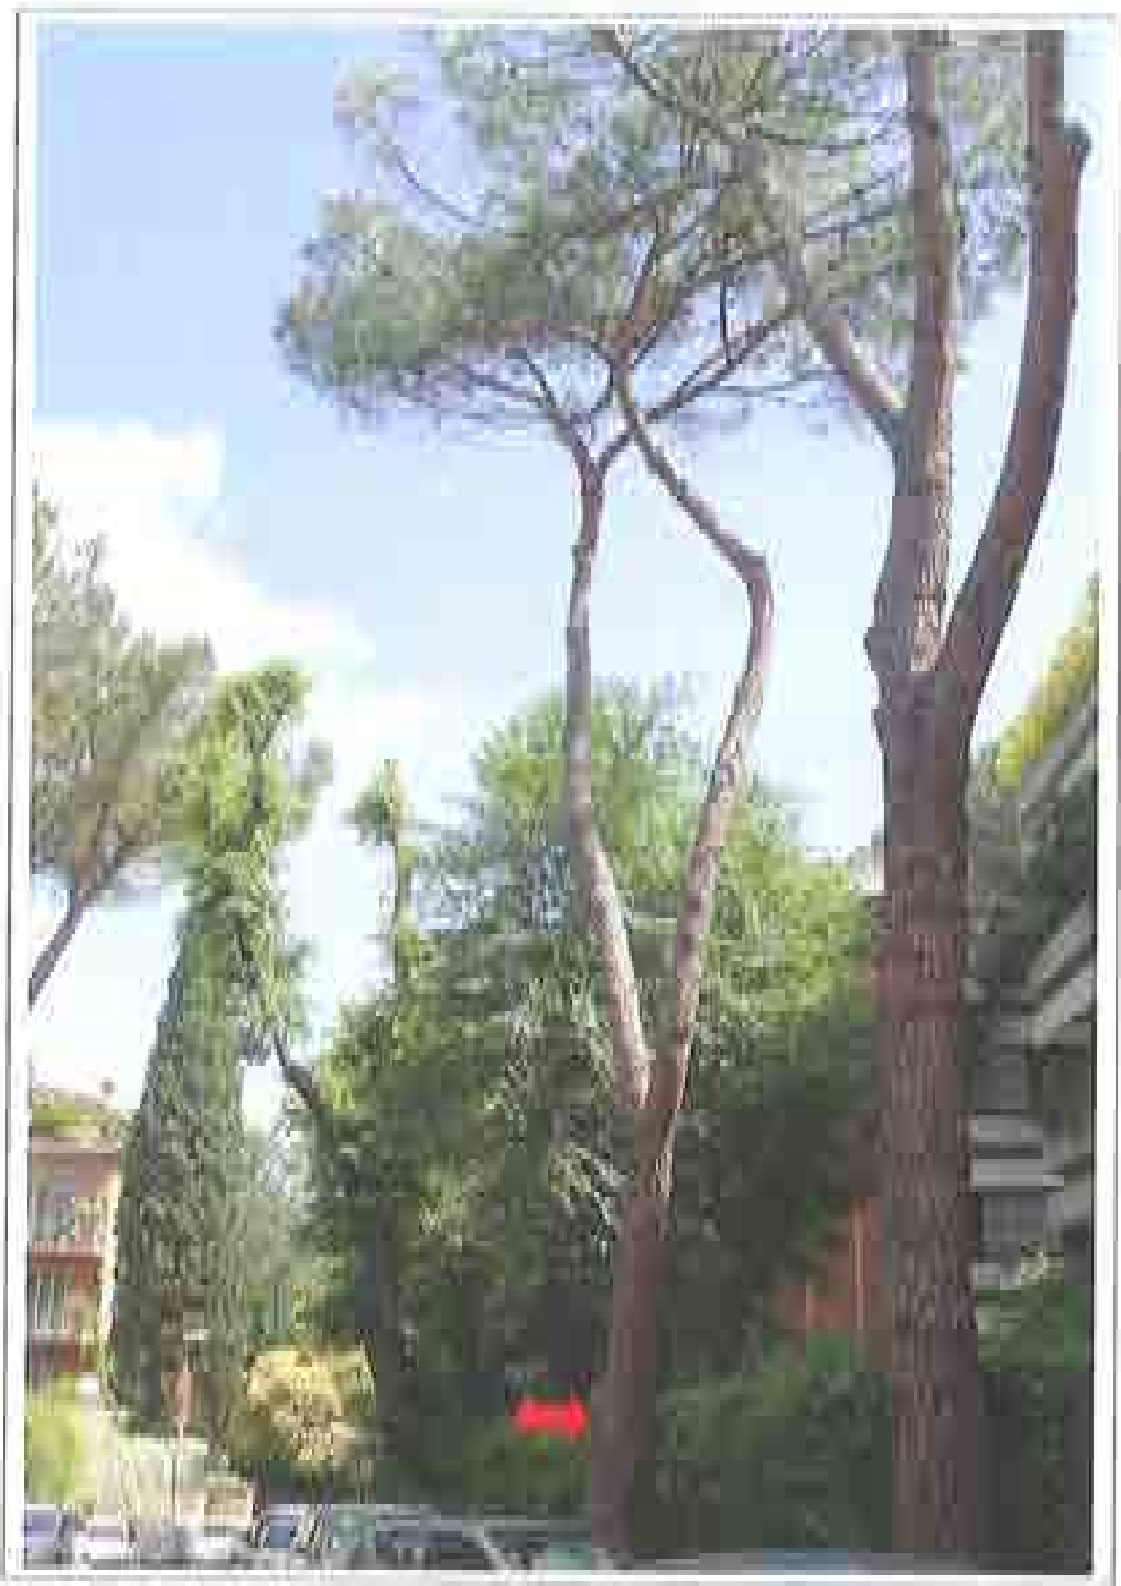

Pino domestico 2

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 20 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie per l'eliminazione della branca di destra fronte albero. Eseguire il monitoraggio annuale del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 3

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo evidenzia un accentuato sbilanciamento verso lo stabile adiacente

Danni rilevati:

l'asfalto circostante l'invaso risulta divelto, l'apparato radicale è affiorante in varie zone della sede stradale circostante

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale del Pino

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 4

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo appena sufficienti con
chloma di dimensioni ridotte

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo evidenzia un accentuato sbilanciamento
verso lo stabile adiacente

Danni rilevati:

l'asfalto circostante l'invaso risulta divelto

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pioppo 1

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Pioppo (*Populus spp.*)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pioppo 2

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Pioppo (*Populus spp.*)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Platano 1

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Platano (*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante alla zona d'invaso risulta divelto con affioramenti in superficie degli apparati radicali

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Robinia 1

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: (*Robinia Pseudoacacia* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 9 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

lo strato di asfalto presente nelle vicinanze della zona di
invaso è stato leggermente divelto. Si nota in luogo, il parziale
affioramento degli apparati radicali posti sopra la linea di
terra.

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie.

Varie:

la pianta è in competizione interspecifica con gli adiacenti
figli.

Trattamenti fitosanitari:





Robinia 2

Ubicazione: Via della Mendola,

Specie vegetale: *Robinia Pseudoacacia* (L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m. 12 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

lo strato di asfalto presente nelle vicinanze della zona di invaso è stato leggermente divelto. Si nota pertanto in luogo, il parziale affioramento degli apparati radicali posti sopra la linea di terra.


Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie.

Varie:

la pianta è in competizione interspecifica con gli adiacenti tigli.

Trattamenti fitosanitari:

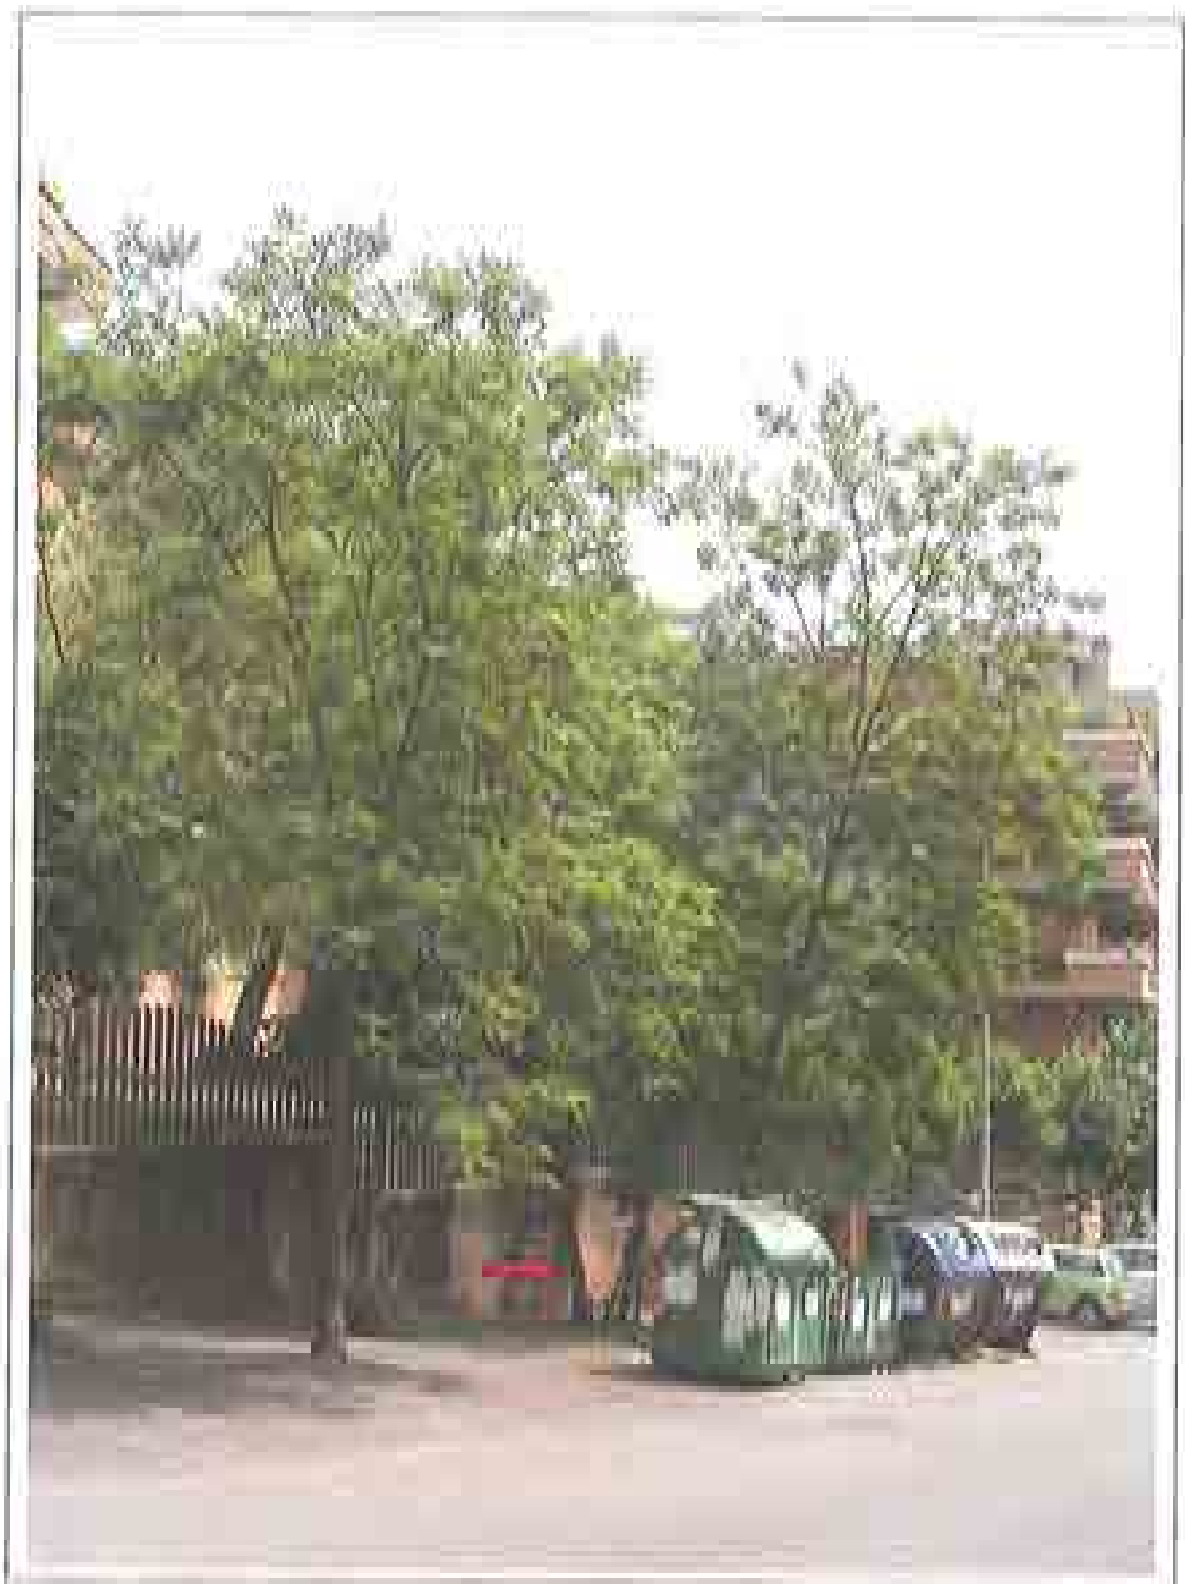



Robinia 3

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: *Robinia Pseudacacia* (L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato Fisiopatologico: buono

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

la pianta è leggermente inclinata verso l'adiacente sede stradale.

Danni rilevati:

lo strato di asfalto presente nelle vicinanze della zona di invaso è stato leggermente divelto. Si nota pertanto in luogo, il parziale affioramento degli apparati radicali posti sopra la linea di terra.

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

la pianta è in competizione interspecifica con gli adiacenti tigli.

Trattamenti fitosanitari:





Sughera 1

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 9-10 ca.

diametro fusto cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Foto n. 1



Foto n. 2



Sughera 2

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 10 ca.

diametro fusto cm 120 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

lievemente inclinata verso l'adiacente sede stradale.

Possibili interventi:

Eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 3

Ubicazione: Via della Mendola

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 7 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

La pianta non risulta essere stata in precedenza censita.

Trattamenti fitosanitari:



Tiglio 1 a 28

Ubicazione: Via della Mendola, lato sinistro direzione Via Sanzeno.

Specie vegetale: Tiglio (*Tilia platyphyllos* Scop.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

Si tratta di una alberatura stradale di tigli verosimilmente coetanei costituita da n. 28 soggetti arborei. L'alberatura è costituita da piante con le seguenti dimensioni medie:

altezza m 5 ca.

diametro fusti cm 15 ca.

Stato Fisiopatologico:

le piante manifestano condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e verificare le legature dei soggetti arborei ai rispettivi tutori. In alcune piante, la zona d'invaso è interessata dallo sciollettamento della base del ceppo con apparati radicali visibili.

Varie:

lungo tutta l'alberatura sono presenti alcuni pali di illuminazione della sede stradale.

Inoltre ad una distanza di m. 3,50 ca. dalla zona d'invaso dei soggetti arborei, insistono lungo tutto lo sviluppo lineare dell'alberatura dei pozzetti d'ispezione utenze.

L'alberatura in questione non è stata in precedenza censita.

Trattamenti fitosanitari:





Tiglio 29 a 57

Ubicazione: Via della Mendola, lato destro direzione Via Sanzeno.

Specie vegetale: Tiglio (*Tilia platyphyllos* Scop.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

trattasi di una alberatura stradale di Tigli coetanei costituita da n. 29 soggetti. L'insieme arboreo è costituito da piante con le seguenti dimensioni medie:

altezza m 8 ca.

diametro medio fusti cm 30 ca.

Stato Fisiopatologico:

le piante manifestano condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

lo strato di asfalto presente nelle vicinanze della zona di invaso è stato, in alcuni casi, leggermente divelto. Si nota pertanto in luogo, l'affioramento degli apparati radicali posti visibilmente al di sopra della linea di terra. In alcuni soggetti arborei tale problematica si estende oltre la zona di invaso, interessando le fasce adiacenti i muri perimetrali condominiali.

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

In prossimità dell'alberatura in questione (a m. 2,50 ca.) insistono lungo lo sviluppo lineare della stessa dei pozzetti di sgrondo acque piovane e pozzetti d'ispezione di altre utenze.

Trattamenti fitosanitari:



