

Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Diramazioni

PATRIMONIO VEGETATIVO ARBOREO

Schede alberi

PARTE 3 b

Viale Cortina d'Ampezzo

Pino domestico 1

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 20 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

la pianta manifesta un lieve sbilanciamento

Danni rilevati:

sono stati constatati ingenti danni interessanti l'area d'insidenza ed una più ampia zona circostante ad essa con interessamento della sede stradale

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 2

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

la pianta manifesta un lieve sbilanciamento verso la strada

Danni rilevati:

sono stati appurati ingenti danni interessanti l'area d'invaso ed ad una più ampia zona circostante la stessa ovvero: alcuni metri del marciapiede di rispetto della pianta ed in prossimità dell'accesso al civico n. 208


Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

in prossimità del soggetto arboreo sono presenti dei pozzetti relativi alla utenza telefonica e di fognatura

Trattamenti fitosanitari:

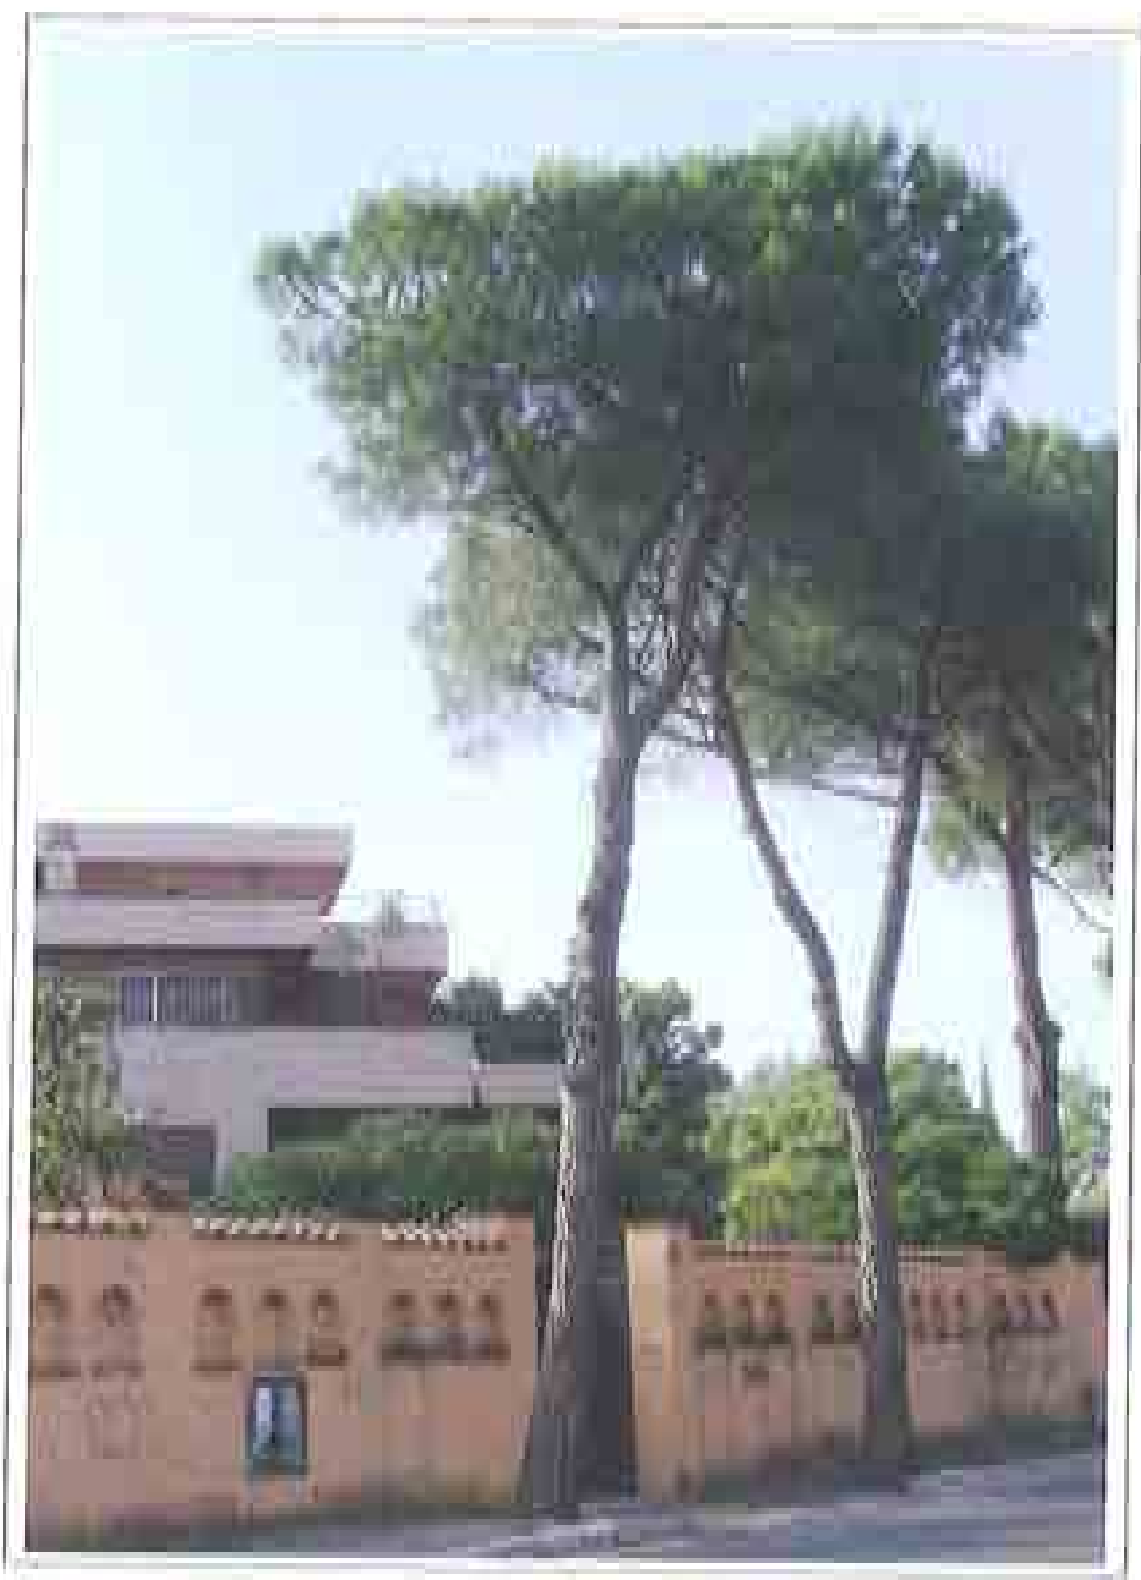

Pino domestico 3

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diámetro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti con una evidente biforcazione del fusto a m. 6-7 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

sono stati constatati ingenti danni interessanti l'area d'invaso ed ad una più ampia zona circostante la stessa, ovvero: alcuni metri del marciapiede di rispetto della pianta e in prossimità dell'accesso al civico n. 208

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 4

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

la pianta risulta leggermente sbilanciata verso l'attigua sede stradale

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni interessanti l'area d'invaso ed ad una più ristretta zona circostante la stessa.

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 5

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 8 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

la pianta risulta leggermente sbilanciata verso l'attigua sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 6

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 6 ca.

diametro fusto cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

la pianta è leggermente sbilanciata verso l'attigua sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie per il corretto accrescimento della pianta, monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 7

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 11 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse con chioma a sviluppo ridotto ed evidente curvatura del tronco a m. 7 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo manifesta una pronunciata inclinazione verso l'attigua sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

Monitoraggio semestrale, messa in sicurezza o possibile sostituzione del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 8

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 12-13 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse con chioma a sviluppo parziale ed evidente curvatura del tronco a m. 8 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo manifesta una pronunciata inclinazione verso l'attigua sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

Monitoraggio semestrale, messa in sicurezza o possibile sostituzione del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 9

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti con curvatura del tronco a m. 8 ca..

Condizioni di stabilità:

la pianta manifesta un lieve sbilanciamento rispetto alla sede stradale

Danni rilevati:

sono stati appurati danni interessanti l'area d'invaso ed una più ampia zona circostante ad essa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 10

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta manifesta un evidente sbilanciamento rispetto alla sede stradale adiacente

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 11

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, evidenzia una curvatura del tronco a m. 6-8 di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta manifesta un evidente sbilanciamento rispetto alla sede stradale adiacente

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio semestrale

Varie:

sono presenti in prossimità del soggetto arboreo pozzetti di ispezione delle fognature

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 12

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 6 ca.

diametro fusto cm 5-10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

la pianta manifesta un evidente sbilanciamento verso l'area di pertinenza adiacente al marciapiede

Danni rilevati:

Possibili interventi:

monitoraggio semestrale, messa in sicurezza

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 13

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una curvatura del tronco a m. 5 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta manifesta un lieve sbilanciamento

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni al manto di asfalto in copertura nell'area di invaso della pianta ed ad una più ampia zona adiacente a questa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 14

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una curvatura del tronco a m. 5 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta manifesta un lieve sbilanciamento

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni al manto di asfalto in copertura nell'area di invaso della pianta ed ad una più ampia zona adiacente a questa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 15

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 13-14 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una curvatura del tronco a m. 7 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta manifesta un lieve sbilanciamento

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni al manto di asfalto in copertura nell'area di invaso della pianta ed ad una più ampia zona adiacente a questa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 16

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni al manto di asfalto in copertura nell'area di invaso della pianta ed ad una più ampia zona adiacente a questa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 17

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 45 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, la pianta presenta una biforcazione del fusto a m. 9 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni evidenti al manto di asfalto in copertura nell'area di invaso della pianta ed ad una più ampia zona circostante a questa

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 18

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse. La pianta presenta una leggera curvatura del tronco a m. 4 ca. ed una biforcazione del fusto a m. 6 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 19

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti. La pianta presenta una curvatura evidente del tronco a m. 7 ca.

Condizioni di stabilità:

Il soggetto arboreo è inclinato verso l'adiacente sede stradale adiacente

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni evidenti al manto di asfalto in copertura nell'area di invaso della pianta ed ad una più ampia zona circostante a questa

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie, monitoraggio semestrale eventuale ancoraggio

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 20

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti. La pianta presenta una curvatura evidente del tronco a m. 7 ca.

Condizioni di stabilità:

Il soggetto arboreo è inclinato verso l'adiacente sede stradale adiacente

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie e monitoraggio semestrale

Varie:

In prossimità del soggetto arboreo è sito un palo della pubblica illuminazione stradale

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 21

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: D

Stato vegetativo:

altezza m 12-13 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse. La pianta presenta una doppia curvatura del tronco, la prima a m. 4 ca. e la seconda m. 7 ca.

Condizioni di stabilità:

Il soggetto arboreo è inclinato verso l'adiacente sede stradale adiacente

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante

Possibili interventi:

eseguire monitoraggio semestrale, ancoraggio della pianta ed eventuale sostituzione

Varie:

in prossimità del soggetto arboreo è sito un palo della pubblica illuminazione stradale



Pino domestico 22

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 12-13 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse. La pianta presenta una curvatura del tronco a m. 6 ca.

Condizioni di stabilità:

Il soggetto arboreo è inclinato tramite la sopracitata curvatura verso l'adiacente sede stradale adiacente

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie, monitoraggio semestrale eventuale ancoraggio

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 23

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14-15 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse. La pianta presenta una curvatura del tronco a m. 6 ca.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggi annuale

Varie:

in prossimità della pianta è presente un palo della pubblica illuminazione stradale

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 24

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15-16 ca.

diametro fusto cm 45 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse. La pianta presenta una curvatura del tronco a m. 6 ca.

Condizioni di stabilità:

Il soggetto arboreo è leggermente inclinato verso l'adiacente sede stradale adiacente

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 25

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C/D

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

Il soggetto arboreo è leggermente inclinato verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e straordinarie, monitoraggio semestrale, eventuale ancoraggio

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 26

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 18-20 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è leggermente inclinato verso l'adiacente sede stradale e presenta una biforcazione del tronco ad un'altezza di m 5 ca.

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie con eliminazione della branca destra v.f.a., monitoraggio semestrale, eventuale ancoraggio

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 27

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo appena sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo presenta una biforcazione del tronco ad un'altezza di m 7 ca.

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 28

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo presenta una forte incurvatura che inizia ad un'altezza di m 4 ca. e successivo sbilanciamento verso la sede stradale

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

eseguire monitoraggio semestrale, eventuale ancoraggio e/o sostituzione del Pino

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 29

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo presenta una biforcazione del tronco ad un'altezza di m 6 ca. e una lesione alla base del tronco forse provocata da una macchina altresì potrebbe trattarsi di patologia funginea

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio semestrale, eventuale analisi strumentale del tronco

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 30

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 50-60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo presenta una lesione alla base del tronco forse provocata da una macchina altresì potrebbe trattarsi di patologia funginea

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio semestrale, eventuale analisi strumentale del tronco

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 31

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo presenta una curvatura a m 8 di altezza circa

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 32

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 15-16 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 33

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il Pino è molto inclinato verso l'Ambasciata di Tanzania posta al civico 182

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 34

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

la chioma è molto ridotta

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 35

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

la chioma è molto ridotta

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 36

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

la pianta è molto sbilanciata verso la strada

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio semestrale, eventuale ancoraggio e/o sostituzione del soggetto

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 37

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è inclinata verso la strada

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di invaso della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio semestrale, eventuale ancoraggio

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 38

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è fortemente inclinata verso la strada

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni nell'area di insidenza della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio semestrale, eventuale ancoraggio e/o sostituzione

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 39

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è fortemente inclinata verso la strada

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni nell'area di insidenza della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio semestrale, eventuale ancoraggio e/o sostituzione

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 40

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è fortemente inclinata verso la strada

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni nell'area di insidenza della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio semestrale, eventuale ancoraggio e/o sostituzione

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 42

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 11 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

la pianta presenta una forte curvatura del fusto ed è sbilanciata pericolosamente verso la strada

Danni rilevati:

sono stati rilevati danni nell'area di insidenza della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio semestrale, eventuale ancoraggio e/o sostituzione

Varie:

Luce consortile e fognatura nelle vicinanze

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 43

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinaster* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta presenta una forte curvatura del fusto ed è leggermente sbilanciata

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di insidenza della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio annuale, eventuale ancoraggio

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 44

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta presenta una curvatura del fusto ed è leggermente sbilanciata

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di insidenza della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 45

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta presenta una evidente curvatura del fusto ed è leggermente sbilanciata

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di insidenza della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio semestrale, eventuale ancoraggio

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 46

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo buone

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso il civico 159

Danni rilevati:

sono stati rilevati lievi danni nell'area di insidenza della pianta e nella zona circostante ad essa

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 47

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15-16 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione del fusto a m. 6 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 48

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14-15ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione del fusto a m. 10 ca. di altezza ed una curvatura dello stessi a m. 4 ca.

Condizioni di stabilità:

la pianta risulta sbilanciata verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

in prossimità del soggetto arboreo è presente un palo della pubblica illuminazione stradale

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 49

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m. 16 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una curvatura del tronco a m. 6 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta risulta leggermente sbilanciata verso il condominio adiacente (cv. n. 155)

Danni rilevati:

lievi danni circostanti alla zona di invaso della pianta

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

in prossimità del soggetto arboreo è presente un palo della pubblica illuminazione stradale

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 50

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15-16 ca.

diametro fusto cm 60-70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione del tronco a m. 8 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta risulta leggermente sbilanciata verso il condominio adiacente (cv. n. 155)

Danni rilevati:

lievi danni circostanti alla zona di invaso della pianta

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

in prossimità del soggetto arboreo è presente un pozzetto della fognatura

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 51

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una marcata biforcazione del tronco a m. 5 ca, di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta risulta leggermente sbilanciata verso il condominio adiacente (cv. n. 155)

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie o monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 52

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una evidente biforcazione del tronco a m. 7 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie con eliminazione della branca di destra v.f.a., monitoraggio annuale

Varie:

In prossimità della pianta è sito un palo della luce per la pubblica illuminazione

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 53

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una curvatura del fusto del tronco a m. 5 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

leggermente sbilanciato verso il fabbricato adiacente

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

in prossimità della pianta è sito un palo della luce per la pubblica illuminazione

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 54

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse con chioma rada a causa della competizione fototropica intraspecifica, presenta una significativa curvatura del fusto del tronco a m. 9 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

sbilanciato verso il condominio adiacente

Danni rilevati:

danni lievi circostanti l'area di insidenza del soggetto arboreo

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 55

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 70-80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una significativa curvatura del fusto del tronco a m. 4 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

sbilanciato verso il condominio adiacente (cv. n. 149)

Danni rilevati:

l'area di pertinenza del soggetto ed una più ampia zona contigua alla stessa presentano danni evidenti

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 56

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una significativa biforcazione del fusto a m. 8 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

leggermente sbilanciato verso i manufatti adiacenti

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 57

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m. 16 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una chioma ridotta a causa della competizione fototropica intraspecifica e manifesta una curvatura del fusto a m. 7 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 58

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una chioma ridotta a causa della competizione fototropica intraspecifica e manifesta una curvatura del fusto verso la sede stradale adiacente

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 59

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, manifesta una curvatura del fusto a m. 6 ca. di altezza che è direzionata verso la sede stradale adiacente

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo risulta sbilanciato verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 60

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo risulta sbilanciato verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 61

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una importante curvatura del tronco a m. 8 ca. di altezza, tale piegatura è direzionata verso l'attigua sede stradale

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

ancoraggio o eventuale sostituzione, monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 62

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una chioma ridotta a causa della competizione fototropica intraspecifica ed evidenzia una accentuata curvatura del tronco a m. 9 ca. di altezza, tale angolatura è direzionata verso l'attigua sede stradale

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

ancoraggio e monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 63

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una curvatura del tronco a m. 5 ca. di altezza e poi ancora a m. 9 ca.. Tale piegatura sono direzionate verso l'attigua sede stradale

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è nel complesso sbilanciato verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni lievi dello strato di copertura

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 64

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una triplice diramazione del fusto

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è sbilanciato verso il condominio adiacente (cv. n. 131)

Danni rilevati:


la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni evidenti dello strato di copertura

Possibili interventi:

potature straordinarie con eliminazione della branca di destra (v.f.a.), possibile ancoraggio del soggetto arboreo, monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

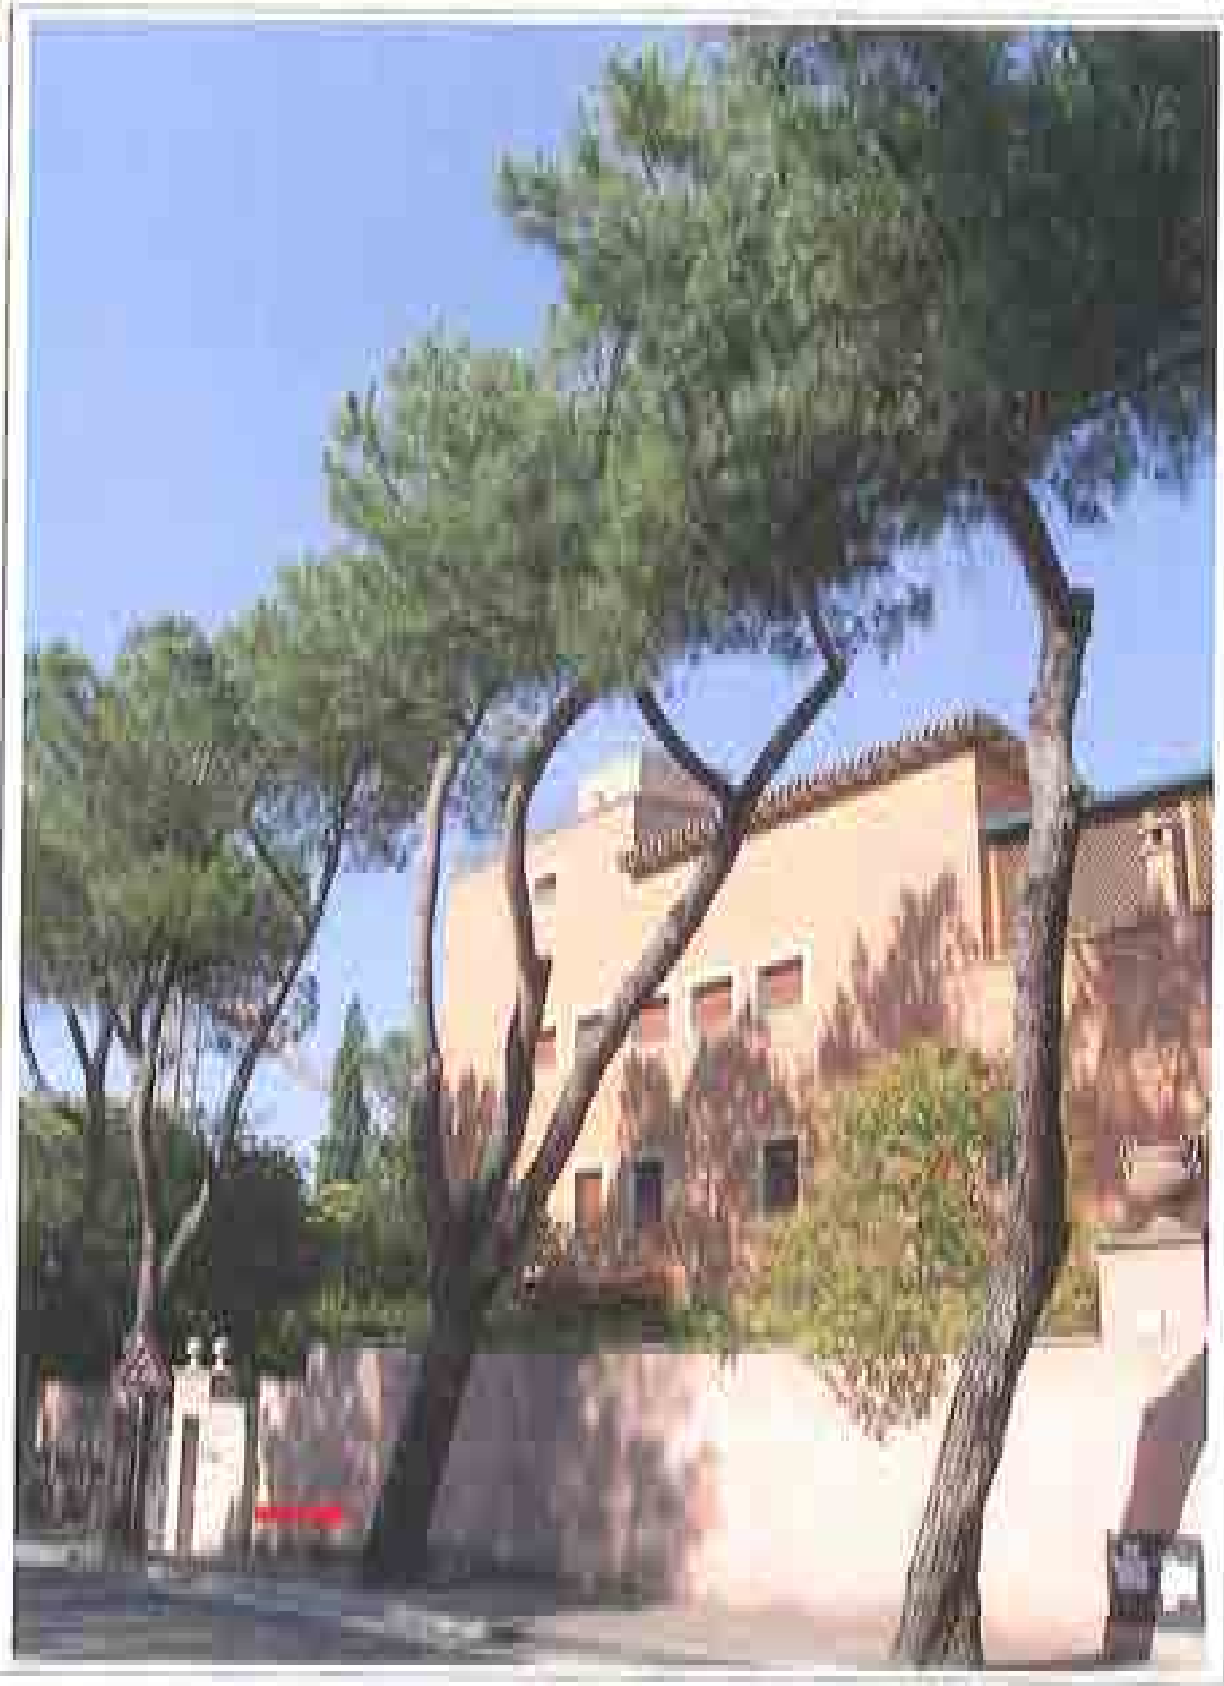

Pino domestico 65

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è sbilanciato verso il condominio adiacente (cv. n. 129)

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni evidenti dello stato di copertura

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 66

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una curvatura del tronco a m. 7 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è lievemente sbilanciato verso il condominio adiacente (cv. n. 127)

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano lievi danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 67

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarsa, presenta una chioma ridotta ed una biforcazione con susseguente curvatura del tronco a m. 5 ca. di altezza. Il soggetto a causa di tale fisionomica è curvato verso l'adiacente sede stradale

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano lievi danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie con eliminazione del secco fisiologico, monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 68

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una chioma ridotta ed una precoce curvatura del tronco a m. 2 ca. di altezza.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano lievi danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie con eliminazione del secco fisiologico,
monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 69

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro fusto cm 45 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione del tronco a m. 8 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 70

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15-16 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una vistosa biforcazione del tronco a m. 6 ca. di altezza.

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso i manufatti adiacenti

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature straordinarie di riforma ed eliminazione delle specie vegetali avventizie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 71

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15-16 ca.

diametro fusto cm 90 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione del tronco a m. 6 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso i manufatti adiacenti

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano lievi danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature straordinarie ed eliminazione della branca insistente verso la strada

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 72

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una chioma leggermente scarsa

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano evidenti danni allo strato di copertura


Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio semestrale

Varie:

la pianta presenta danni da contatto alla base del fusto

Trattamenti fitosanitari:

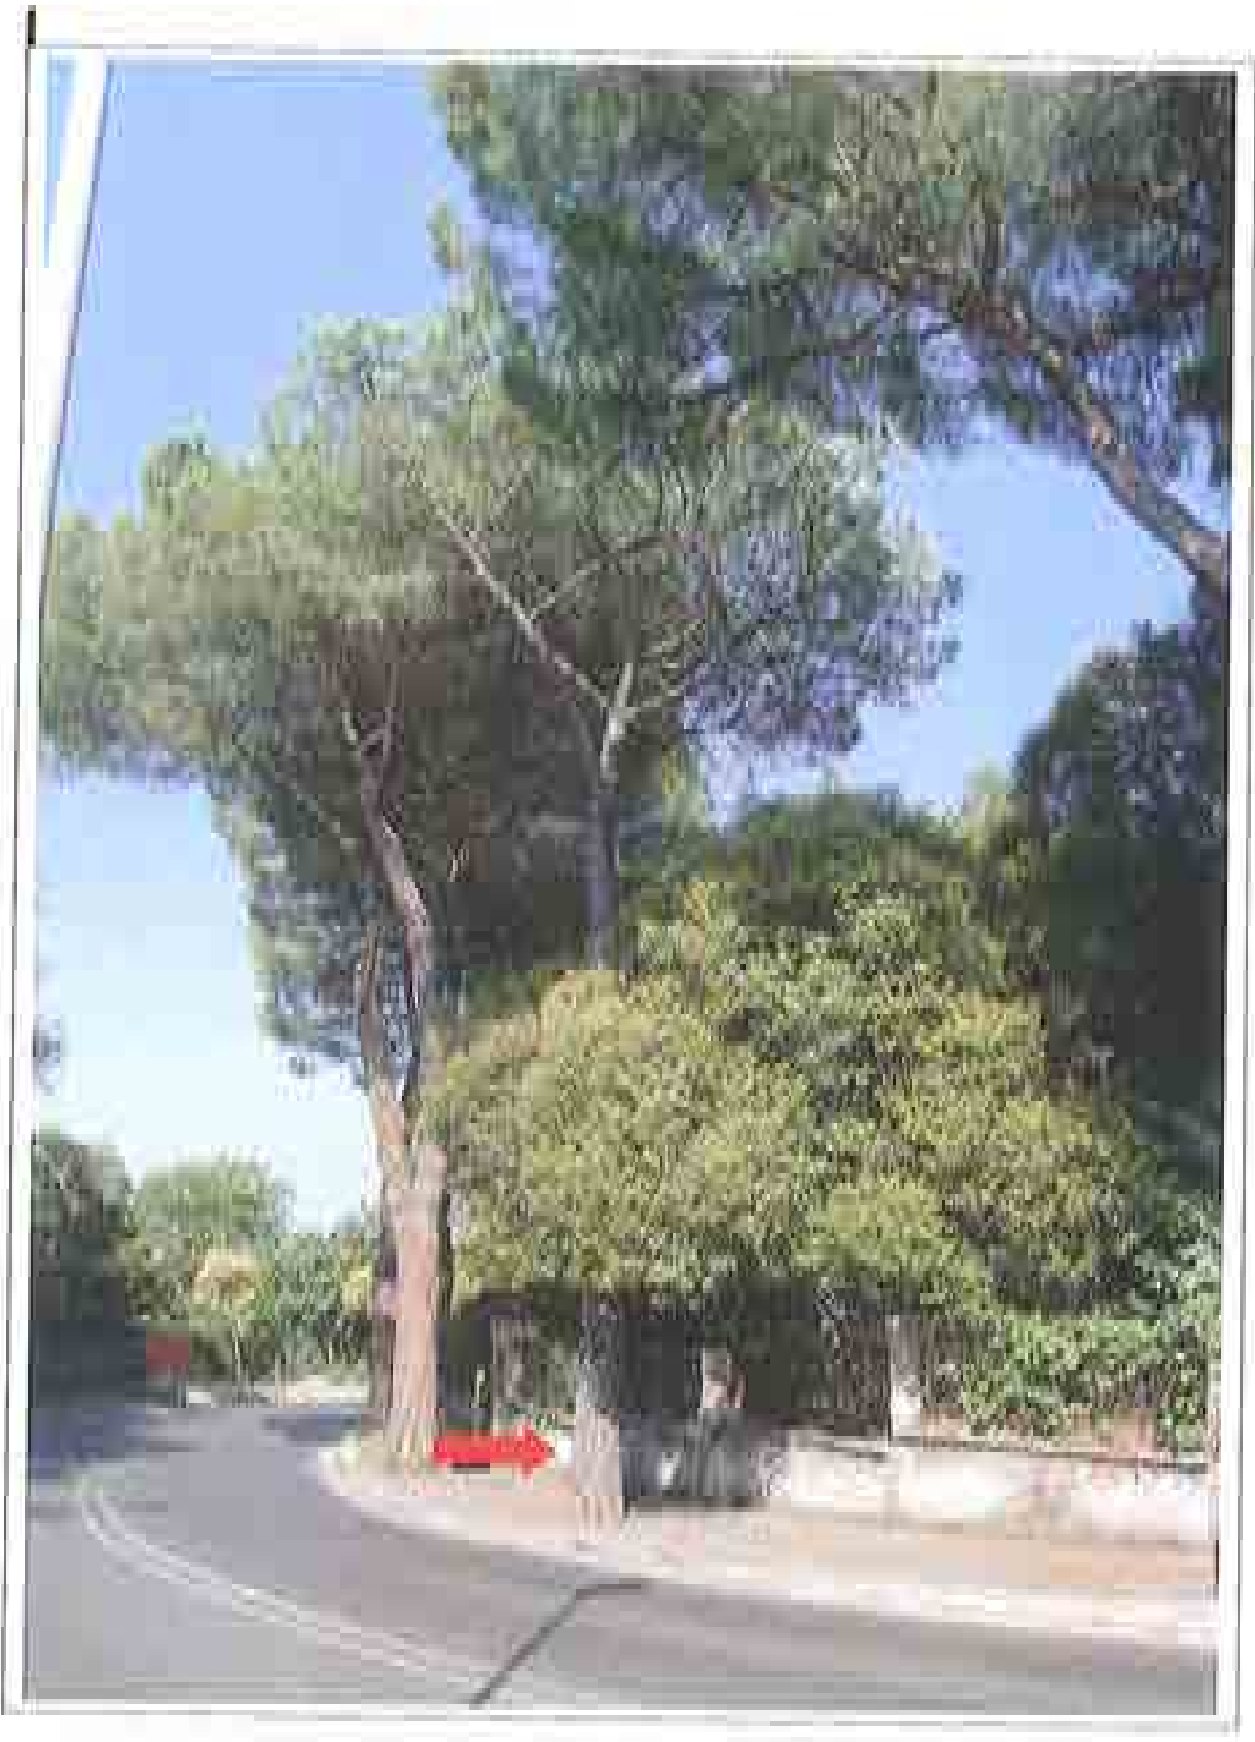



Pino domestico 73

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diámetro fusto cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione del fusto a m. 6 ca. ed una curvatura dello stesso

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

Possibili interventi:


potature straordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

la pianta presenta danni da contatto alla base del fusto

Trattamenti fitosanitari:



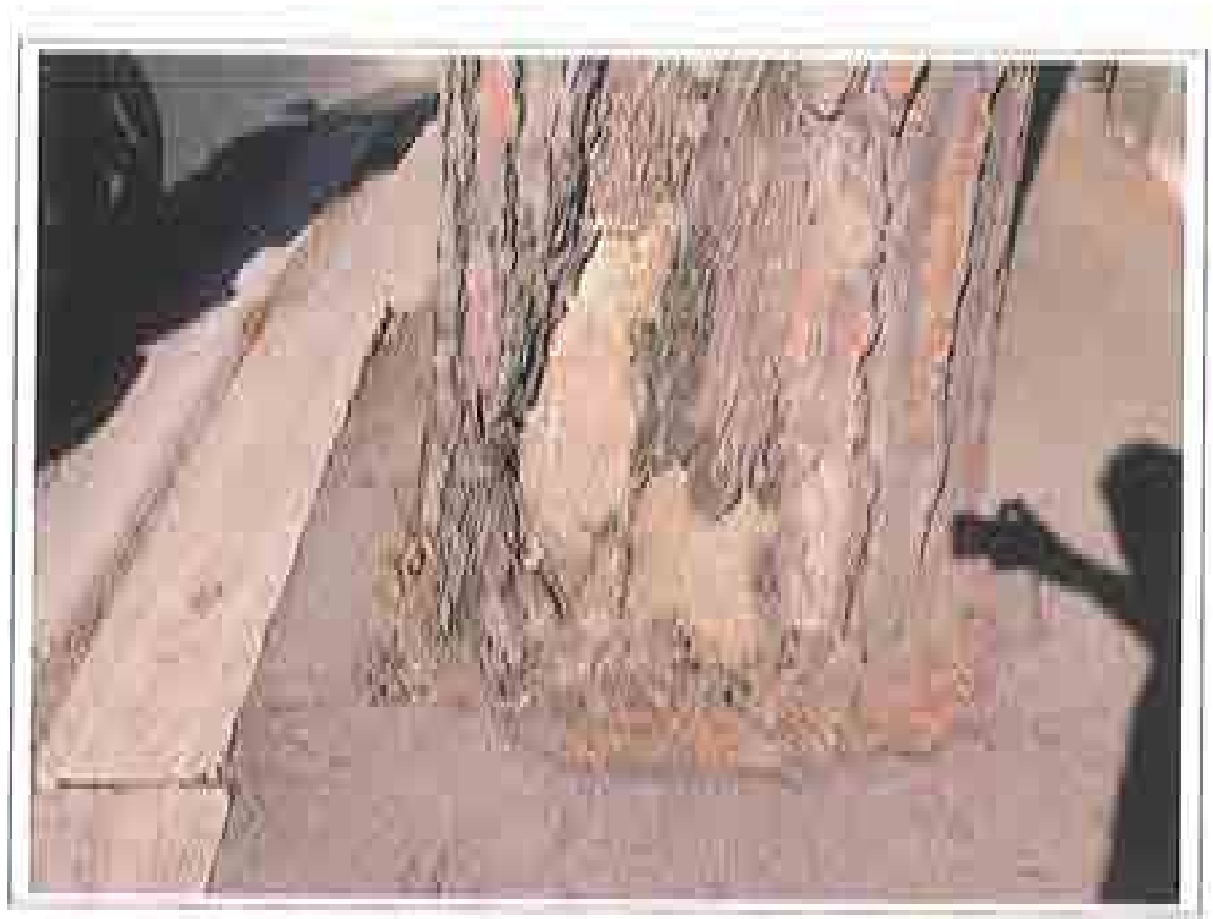

Pino domestico 74

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16-17 ca.

diametro fusto cm 90 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso il condominio adiacente (cv. n. 119)

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano evidenti danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 75

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 90 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione del fusto a m. 10 ca. di altezza. Una delle due branche risulta curvata in direzione della sede stradale

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano evidenti danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 76

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso il condominio adiacente (cv. n. 119)

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 77

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m. 18-20 ca.

diametro fusto cm 110-120 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione a m. 6 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso il condominio adiacente (cv. n. 119)

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature straordinarie ed eliminazione della branca di sinistra (v.f.a.), monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 78

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 14-15 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione a m. 7 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso il condominio adiacente (cv. n. 119)

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie ed eliminazione della branca di sinistra (v.f.a.). Monitoraggio semestrale

Varie:

il soggetto arboreo presenta evidenti danni da contatto alla base del tronco

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 79

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14-15 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una leggera curvatura a m. 5 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano lievi danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 80

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una leggera curvatura a m. 5 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano evidenti danni allo strato di copertura e alle utenze presenti

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

presenta danno da contatto alla base del fusto

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 82

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 12-13 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse. La pianta presenta una chioma rada ed una curvatura del tronco a m. 4 ca. di altezza con conseguente spostamento della chioma in direzione della strada contigua

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano evidenti danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 83

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse. La pianta presenta una biforcazione del tronco a m. 6 ca. d'altezza e una curvatura delle due branche primarie

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano lievi danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 86

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: D

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta la chioma secca, il soggetto arboreo è in fase di deperimento acuto

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

sostituzione del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 87

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse. La pianta presenta una forte curvatura del tronco a m. 4 ca. di altezza con conseguente spostamento della parte epigea verso l'adiacente sede stradale

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

ancoraggio o possibile sostituzione del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 90

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la chioma è rada a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti adiacenti. La pianta presenta una forte curvatura del tronco a m. 10 ca. di altezza con insistenza della chioma in direzione della sede stradale adiacente

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano evidenti danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

monitoraggio semestrale, ancoraggio o sostituzione della pianta

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 93

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 15-16 ca.

diametro fusto cm 45 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la chioma è rada a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti adiacenti. La pianta presenta una curvatura del tronco a m. 8 ca. d'altezza con conseguente insistenza di parte della zona aerea in direzione della sede stradale adiacente

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 94

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Fallure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la chioma è molto rada a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti adiacenti. La pianta presenta una curvatura del tronco a m. 10 ca. d'altezza con conseguente insistenza di parte della zona aerea in direzione della sede stradale adiacente

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta presenta lievi danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie, ancoraggio o sostituzione, monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 100

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: D

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

la pianta presenta un evidente e pericoloso sbilanciamento verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni molto evidenti allo strato di copertura (evidente lo scalzamento nel senso opposto allo sbilanciamento)

Possibili interventi:

contattare i vigili del fuoco, causa abbattimento in tempi brevi del soggetto arboreo

Varie:

In prossimità della pianta è sita una utenza

Trattamenti fitosanitari:





1

Pino domestico 101

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 45 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una curvatura del tronco a m. 4 ca. ed una chioma scarsa a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei vicini

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni evidenti allo stato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie, monitoraggio semestrale ed ancoraggio del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 104

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 16-18ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, manifesta un fusto filiforme e la chioma scarsa a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei vicini

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni lievi allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 106

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, fusto filiforme e chioma ridotta a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei vicini

Condizioni di stabilità:

leggermente sbilanciato verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni evidenti allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 108

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, fusto con biforcazione a m. 6 ca. di altezza e chioma ridotta a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei vicini

Condizioni di stabilità:

leggermente sbilanciato verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni evidenti allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie, monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 109

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 15-16 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, fusto filiforme e chioma ridotta a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei vicini

Condizioni di stabilità:

leggermente sbilanciato verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

la zona di insidenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni evidenti allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 110

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

leggermente sbilanciato verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni evidenti allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 111

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, manifesta una doppia curvatura del fusto di cui la prima a m. 4 ca. di altezza. La chioma è scarsa a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano danni lievi allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 112

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la chioma è scarsa a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti. Il soggetto arboreo manifesta una curvatura del tronco a m. 5 ca. d'altezza ed una biforcazione del fusto a m. 9 ca.. Le due branche primarie sono incurvate verso l'adiacente sede stradale.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 113

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la chioma è scarsa a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 115

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la chioma è scarsa a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti. Il soggetto arboreo manifesta una curvatura del fusto a m. 7 ca. di altezza.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie, monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 116

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la chioma è scarsa a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti. Il soggetto arboreo manifesta una biforcazione del fusto a m. 10 ca. di altezza.

Condizioni di stabilità:

leggero sbilanciamento verso la strada

Danni rilevati:

Possibili interventi:

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 117

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la chioma è rada a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 118

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, il fusto è filiforme e la chioma è rada a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 119

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 55 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la chioma è ridotta a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti

Condizioni di stabilità:

la pianta è leggermente sbilanciata verso la strada adiacente

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie, monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 121

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 16-18 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la chioma è alquanto ridotta a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti. Il soggetto è evidentemente curvato a m. 10 ca. di altezza con conseguente proiezione della chioma sull'adiacente sede stradale

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la strada attigua

Danni rilevati:

la zona di insidenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano ingenti danni allo strato di copertura asfaltato

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 124

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, la pianta presenta la chioma ridotta a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la strada attigua

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano lievi danni allo strato di copertura asfaltato

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 125

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una curvatura del fusto a m. 7 ca. e la chioma a crescita asimmetrica

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la strada attigua

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano evidenti danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie, monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 127

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 12-13 ca.

diametro fusto cm 45 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una curvatura del fusto a m. 4-5 ca. con conseguente proiezione di parte della zona epigea del soggetto arboreo verso la adiacente sede stradale

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la strada attigua

Danni rilevati:


la zona di pertinenza della pianta presenta evidenti danni allo strato di copertura asfaltata

Possibili interventi:

potature ordinarie, monitoraggio semestrale ed eventuale ancoraggio

Varie:

in prossimità del soggetto arboreo è sito un palo per la pubblica illuminazione

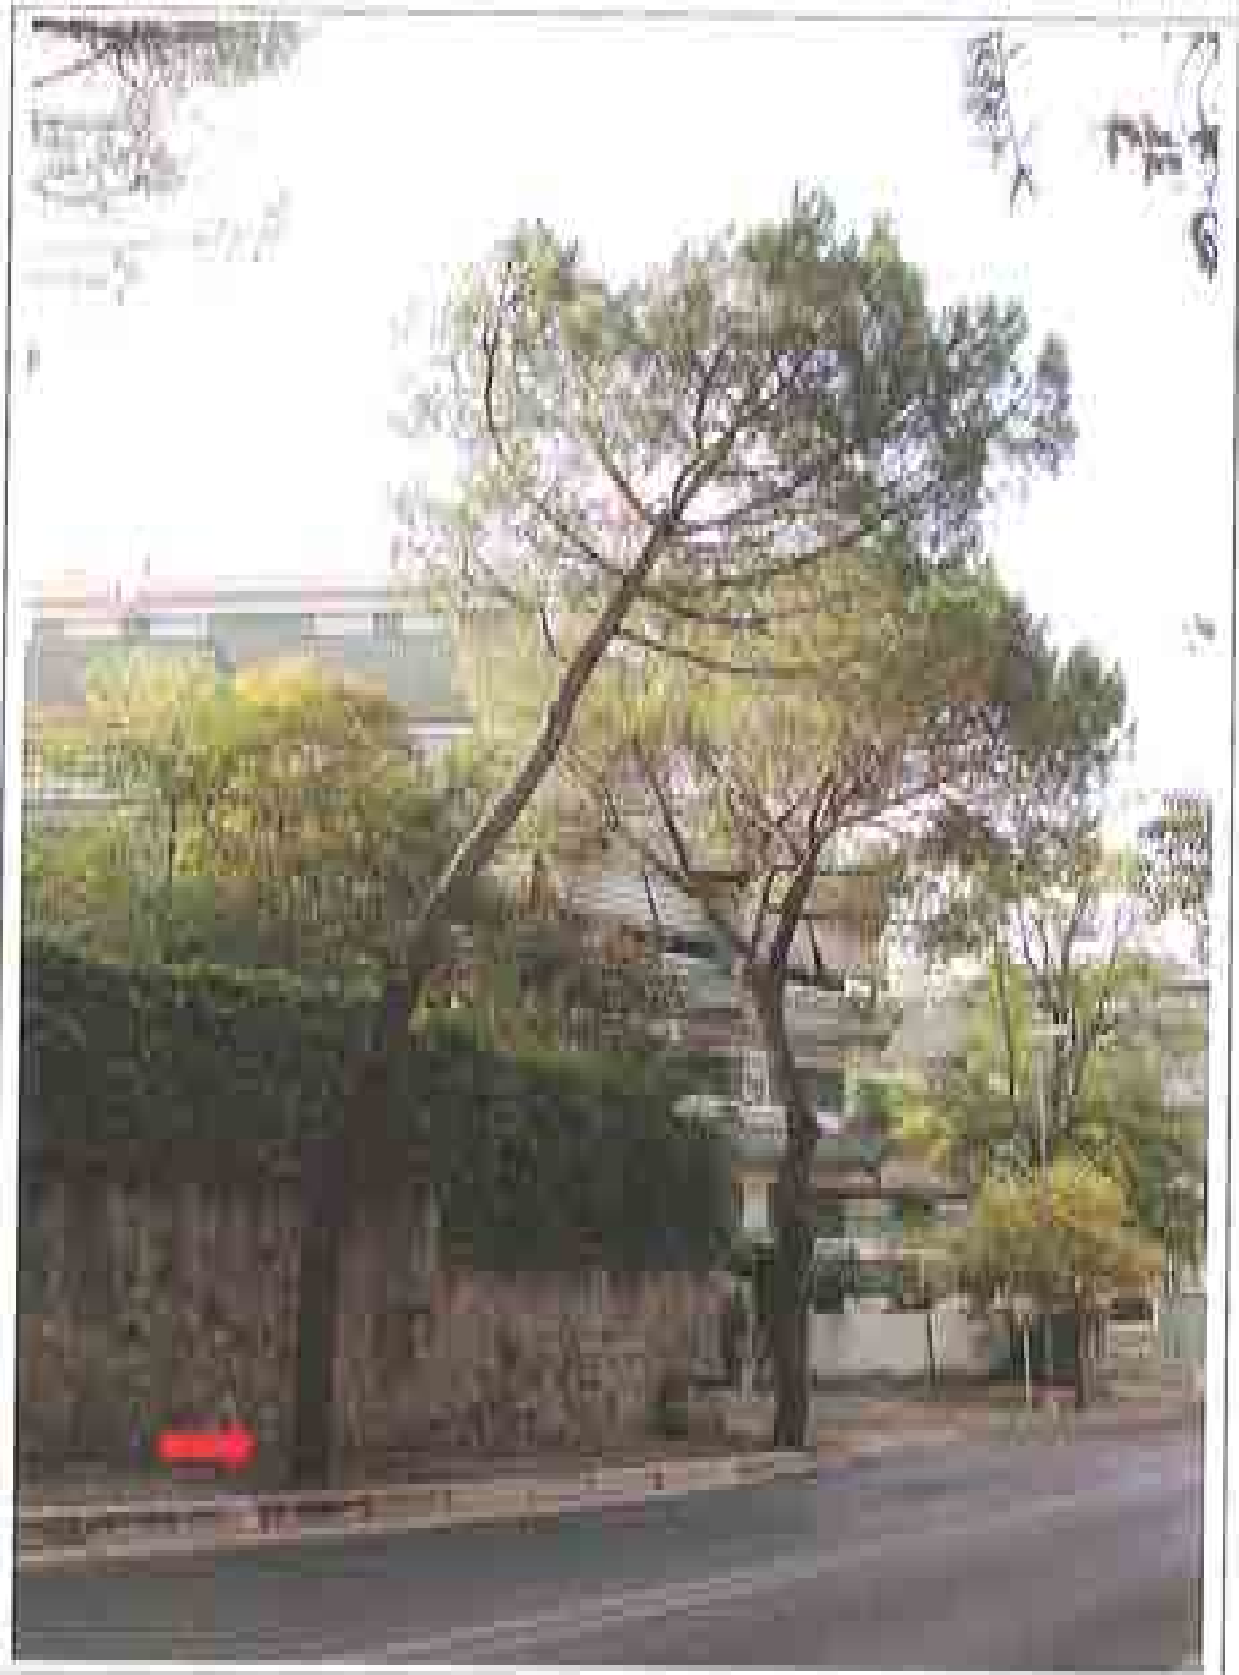

Pino domestico 128

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza in 13-14 ca,

diametro fusto cm 50 ca,

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la strada attigua

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano evidenti danni allo strato di copertura asfaltata

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

in prossimità del soggetto arboreo sono site utenze di acqua e fognatura

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 129

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: D

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta la chioma ridotta ed una evidente curvatura del tronco a m. 9 ca. di altezza con conseguente proiezione del soggetto arboreo verso la sede strale attigua

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire l'ancoraggio o l'eventuale sostituzione della pianta

Varie:

la pianta evidenzia un danno da urto in prossimità della base del tronco. In vicinanza del soggetto arboreo è sito un palo per la pubblica illuminazione

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 130

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m. 20 ca.

diametro fusto cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta la chioma ridotta ed una curvatura del tronco alla base della parte epigea

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano lievi danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

potature ordinarie, eliminazione del rampicante e monitoraggio annuale

Varie:

in prossimità della pianta è sito un palo per la pubblica illuminazione

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 136

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: D

Stato vegetativo:

altezza m. 15 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta la chioma estremamente ridotta ed una evidente curvatura del tronco con pericolosa proiezione del soggetto arboreo verso la sede stradale contigua

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, monitoraggio semestrale eventuale ancoraggio o sostituzione del Pino

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 137

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: D

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta la chioma estremamente ridotta ed una evidente curvatura del tronco a m. 8 ca. di altezza con conseguente proiezione del soggetto arboreo verso la sede stradale contigua

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, monitoraggio semestrale eventuale ancoraggio o sostituzione del Pino

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 138

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta la chioma estremamente ridotta

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta presenta lievi danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 141

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 15-16 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta la chioma estremamente ridotta

Condizioni di stabilità:

sbilanciato verso il condominio sito al cv, n. 79

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta presenta lievi danni allo strato di copertura

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, monitoraggio semestrale eventuale ancoraggio del Pino

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 143

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14-15 ca.

diametro fusto cm 30-40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta la chioma ridotta a causa della competizione fototropica. La pianta manifesta una curvatura del fusto a m. 5 ca. con conseguente proiezione del soggetto arboreo verso il condominio adiacente

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 145

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 16 ca.

diametro fusto cm 55 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una curvatura del fusto a m. 5 ca. con conseguente proiezione del soggetto arboreo verso il condominio adiacente

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta, ed una più ampia area circoscritta a questa, presentano evidenti danni allo strato di copertura asfaltata del marciapiede

Possibili interventi:

potature ordinarie, monitoraggio semestrale del Pino

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 146

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una curvatura del fusto a m. 5 ca. con conseguente proiezione del soggetto arboreo verso il condominio sito al cv. n. 73

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

la zona di pertinenza della pianta presenta lievi danni allo strato di copertura asfaltata

Possibili interventi:

potature ordinarie, monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino silvestre 1

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus sylvestris* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 6 ca.

diametro fusto cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

la pianta risulta leggermente sbilanciata verso l'attigua sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

conteggiato come Pino domestico

Trattamenti fitosanitari:



Platano 1

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Platano (*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 20-22 ca.

diametro fusto cm 120 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Prunus

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: *Prunus spp.*

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 6-8 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

La pianta è sbilanciata a causa della inadeguata area di invaso a disposizione e per l'accidentalità della stessa.

Il soggetto arboreo è inclinato verso la prospiciente sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Robinia 1

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Robinia (*Robinia Pseudoacacia* L.)

Categoria statica Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 14-15 ca.

diametro del fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

Si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Robinia 2

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Robinia (*Robinia Pseudoacacia* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14-15 ca,

diametro del fusto cm 50 ca,

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta evidenzia uno sbilanciamento verso la sede stradale adiacente


Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

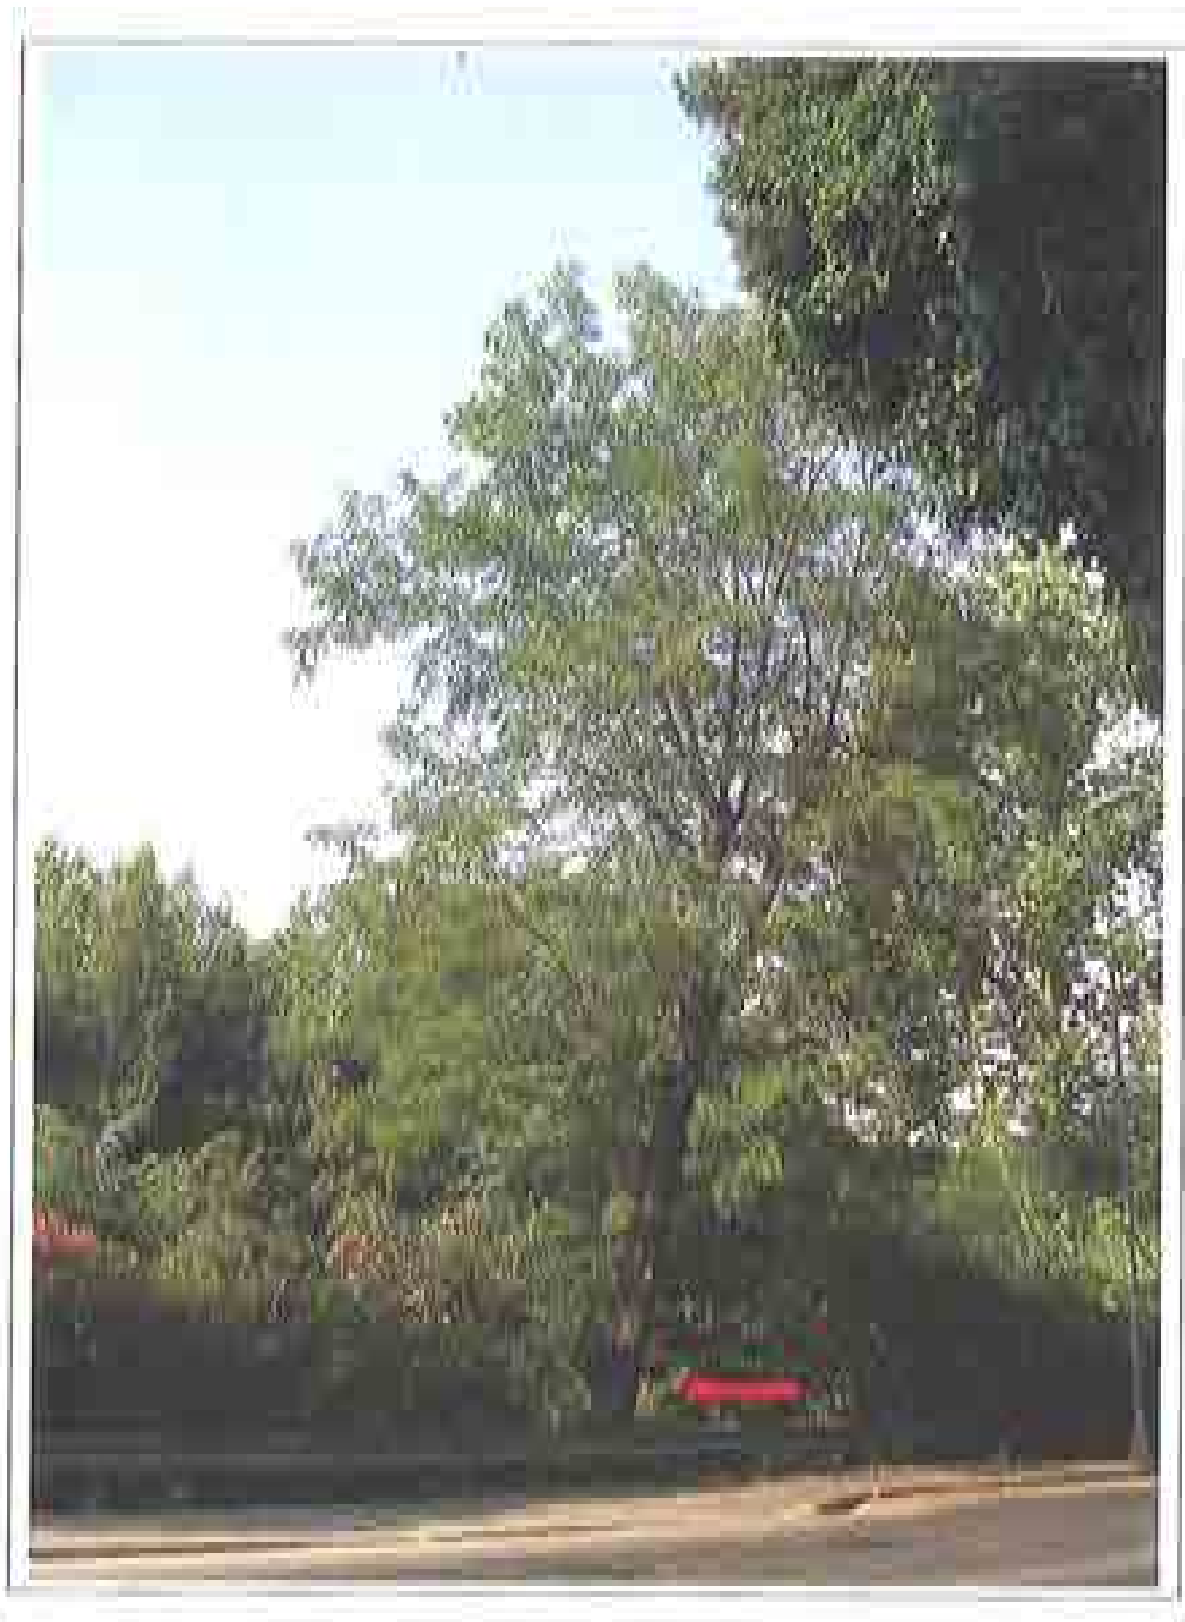

Robinia 3

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Robinia (*Robinia Pseudoacacia* L.)

Categoria statica Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

Il soggetto arboreo presenta una precoce biforcazione del tronco a m 0,80 ca. dal suolo, differenziando n. 2 fusti aventi le seguenti dimensioni medie:

altezza m 12 ca.

diametro dei fusti cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

Si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:


lo strato di asfalto presente nelle vicinanze della zona di invaso è leggermente dissestato

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

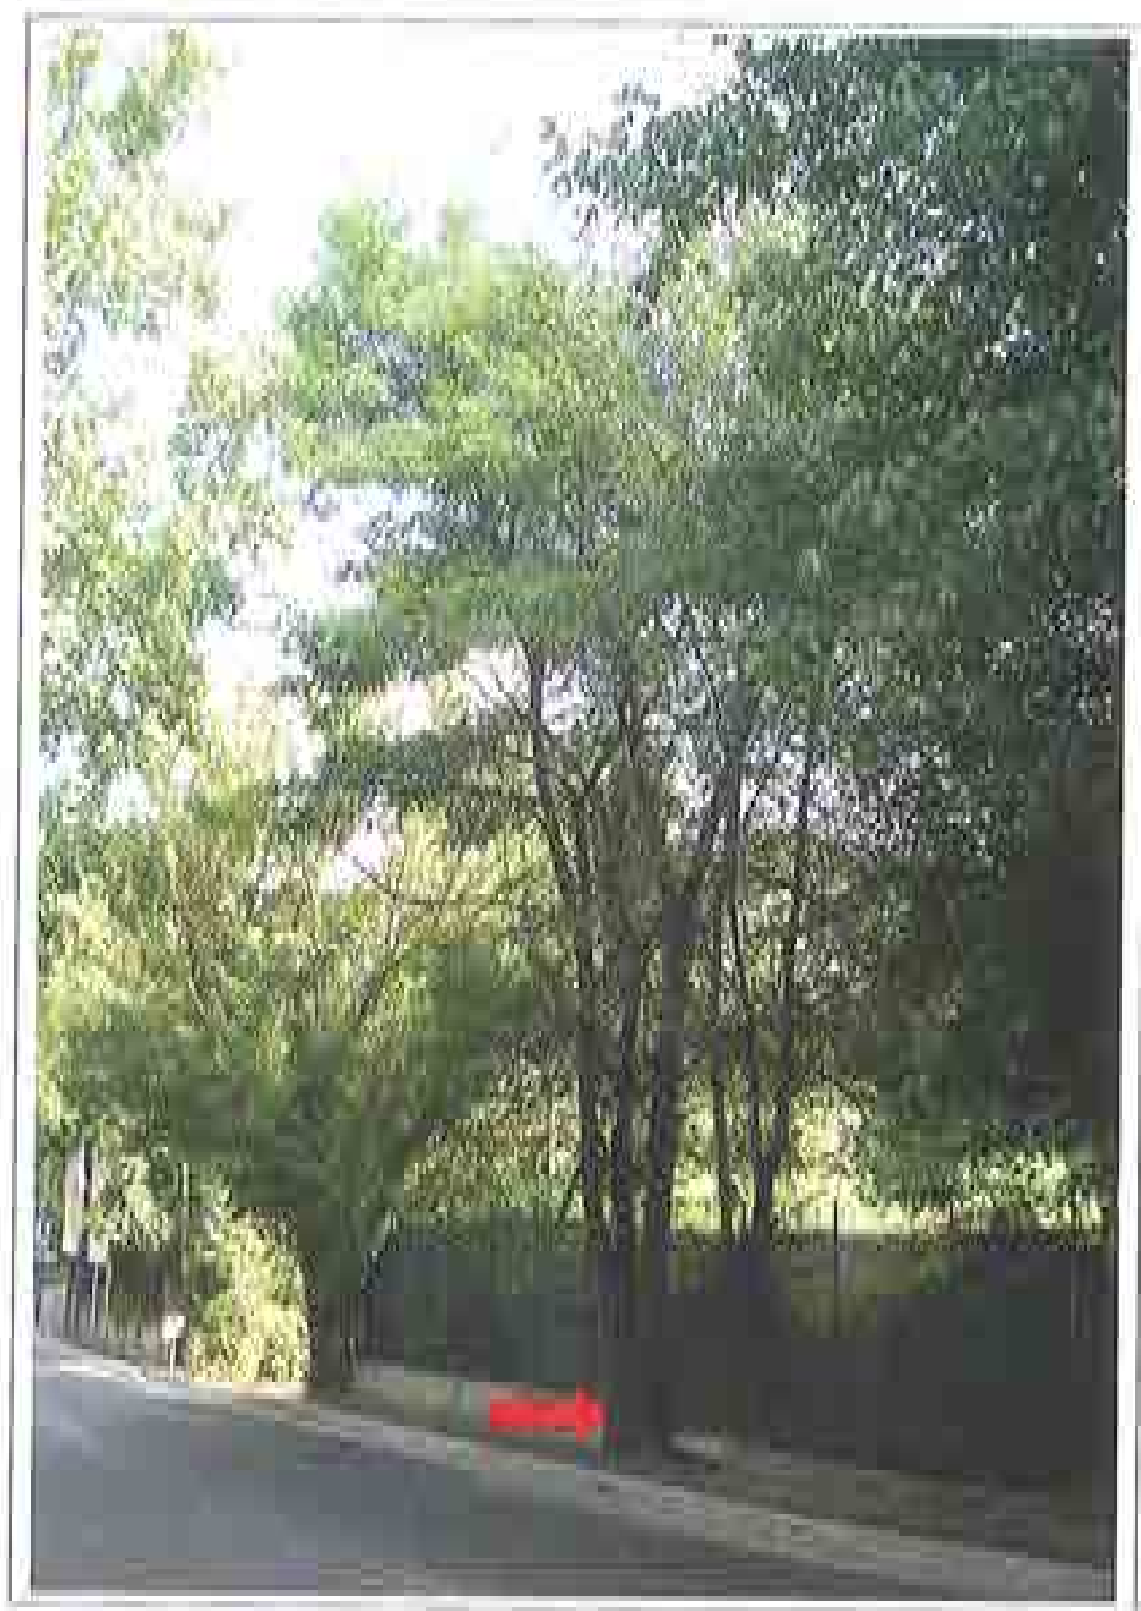

Sughera 1

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza media m 12 ca.

diametro medio dei fusti cm 90 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 2

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 10 ca.

diametro del fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

lieve sbilanciamento verso la strada

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 3

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8 ca.

diametro del fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 4

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 10-12 ca.

diametro del fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

lieve sbilanciamento verso la strada

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 5

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 8 ca.

diametro del fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

lieve sbilanciamento verso il vicino stabile

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 6

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro del fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 7

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 10 ca.

diametro del fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 8

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 13 ca.

diametro del fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Sughera 9

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diámetro del fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

leggermente inclinata verso il parcheggio


Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

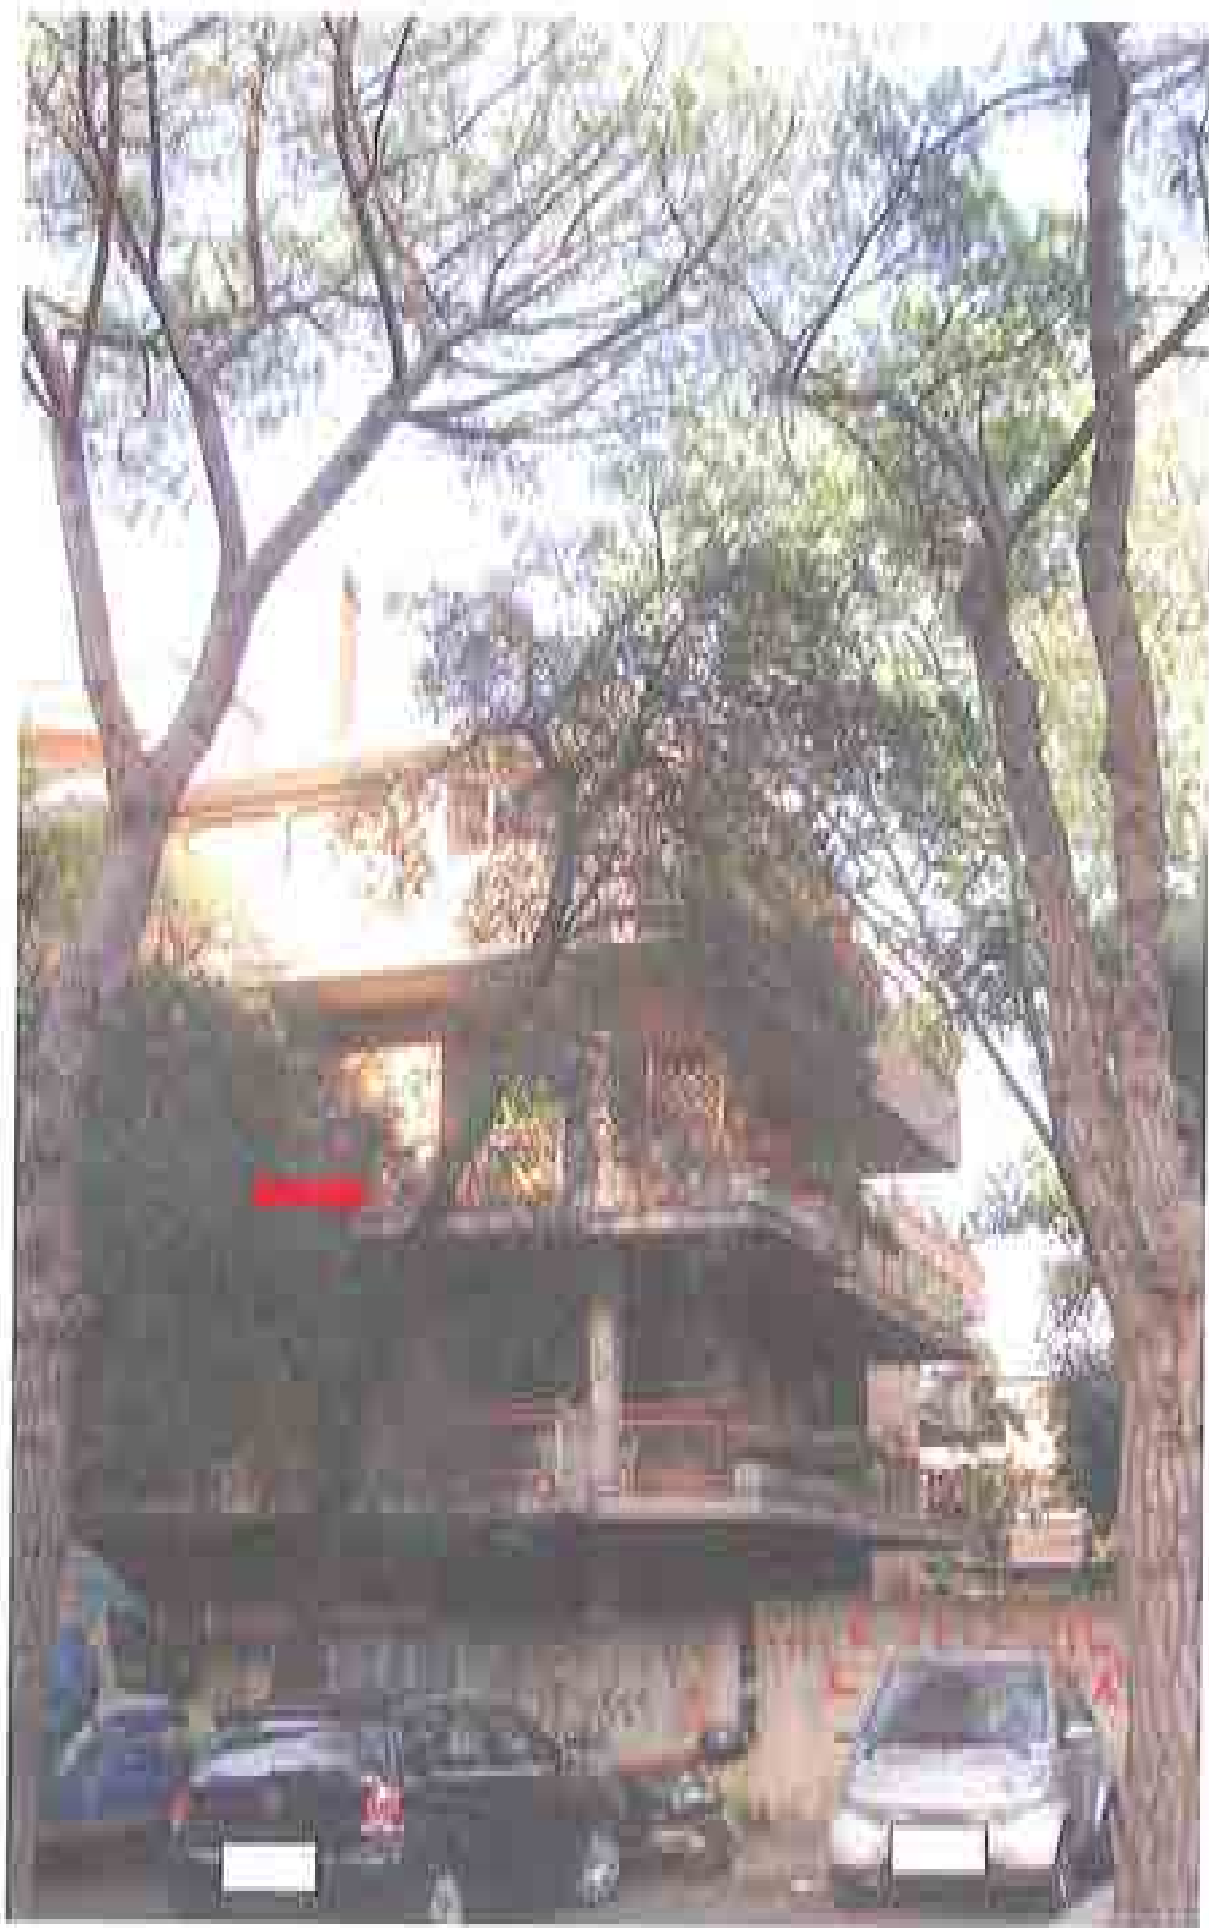

Thuja 1

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Thuja (*Thuja* Spp.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse con manifesto deperimento patologico

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie, monitoraggio semestrale ed eventuale sostituzione se la pianta deperisce ulteriormente

Varie:

Trattamenti fitosanitari



Tiglio 1

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Tiglio (*Tilia spp.*)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 7 ca.

diametro fusto cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Tiglio 2

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Tiglio (*Tilia platyphyllos* Scop.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 4-5 ca.

diametro del fusto cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

la pianta manifesta condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:



Tiglio 3

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Tiglio (*Tilia platyphyllos* Scop.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 3 ca.

diametro medio fusti cm 3 ca.

Stato fisiopatologico:

la pianta manifesta condizioni di sviluppo scarse con l'apice del fusto capitozzato

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature di riforma

Varie:



Tiglio 4

Ubicazione: Via Cortina d'Ampezzo

Specie vegetale: Tiglio (*Tilia platyphyllos* Scop.)

Categoria statica Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

Altezza m 15 ca.

Diametro medio fusti cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

La pianta manifesta condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

